


EEU

EEU

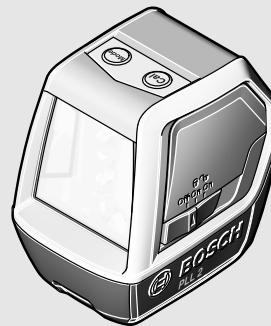

**Robert Bosch GmbH**  
Power Tools Division  
70745 Leinfelden-Echterdingen  
Germany

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

1 618 C00 93H (2014.02) O / 187 EEU



1 618 C00 93H

PLL 2



**BOSCH**

**pl** Instrukcja oryginalna

**cs** Původní návod k používání

**sk** Pôvodný návod na použitie

**hu** Eredeti használati utasítás

**ru** Оригинальное руководство по эксплуатации

**uk** Оригінальна інструкція з експлуатації

**kk** Пәйдалану нұсқаулығының түпнұсқасы

**ro** Instrucțiuni originale

**bg** Оригинална инструкция

**mk** Оригинално упатство за работа

**sr** Originalno uputstvo za rad

**sl** Izvirna navodila

**hr** Originalne upute za rad

**et** Algupärate kasutusjuhend

**lv** Instrukcijas oriģinālvalodā


**lt** Originali instrukcija



2 |

Polski.....	Strona	8
Česky.....	.Strana	19
Slovensky .....	.Strana	30
Magyar .....	.Oldal	41
Русский .....	Страница	52
Українська .....	Сторінка	64
Қазақша .....	.Бет	76
Română.....	Pagina	88
Български .....	Страница	99
Македонски .....	Страна	111
Srpski .....	.Strana	123
Slovensko .....	.Stran	133
Hrvatski.....	Stranica	144
Eesti .....	.Lehekülg	154
Latviešu.....	Lappuse	165
Lietuviškai.....	Puslapis	176


|3

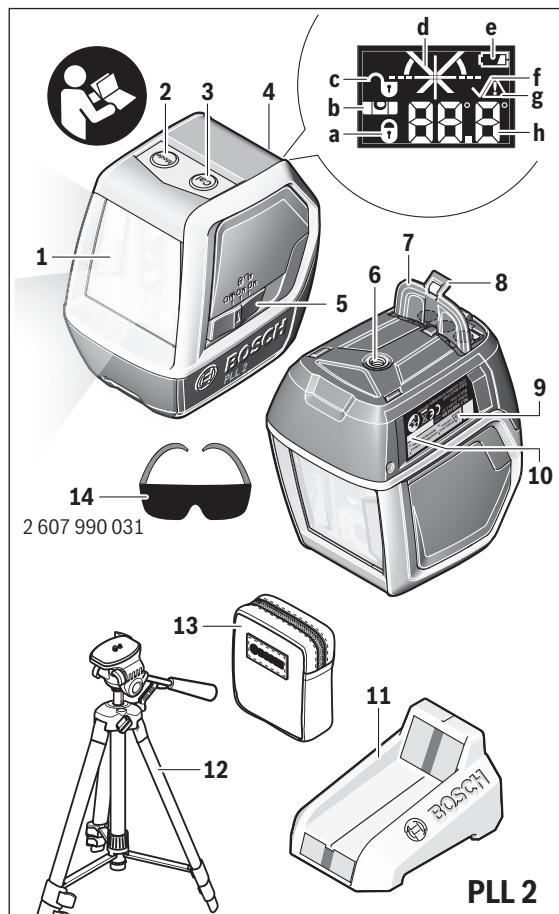

Bosch Power Tools

1 618 C00 93H | (23.1.14)

4|


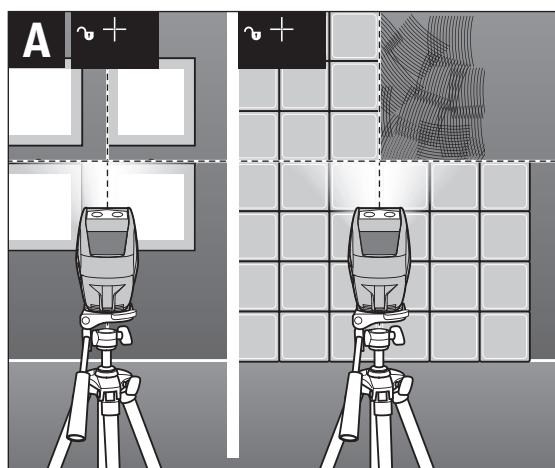


**B** ~ -

1 618 C00 93H | (23.1.14)

Bosch Power Tools


| 5

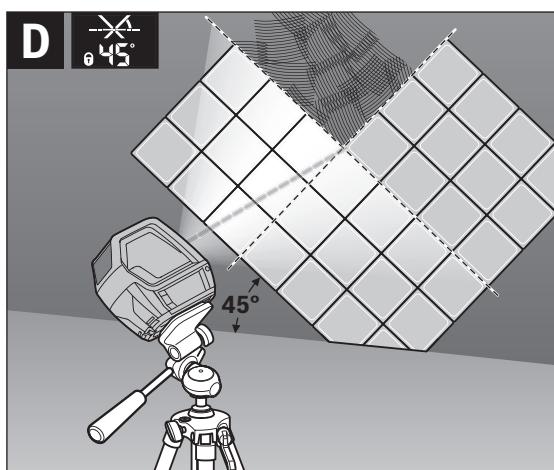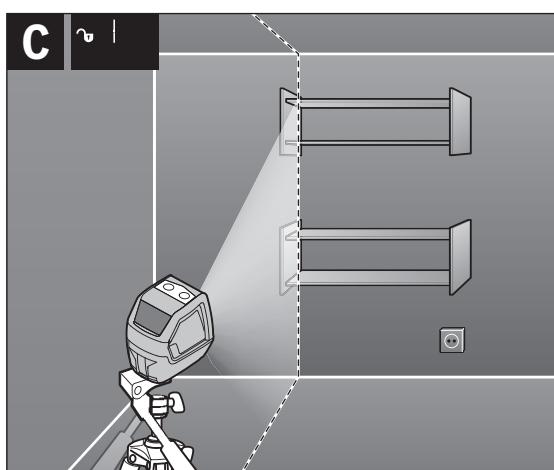


Bosch Power Tools

1 618 C00 93H | (23.1.14)

6 | E

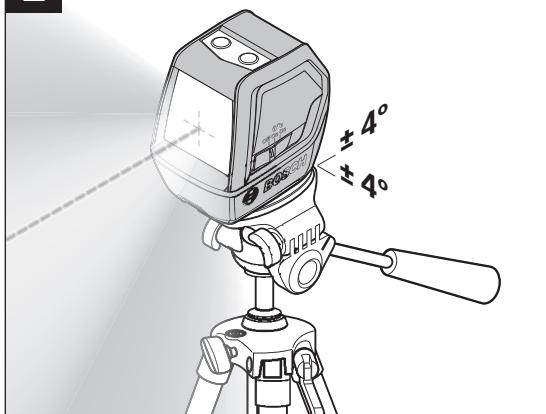



F | ~ + Δ

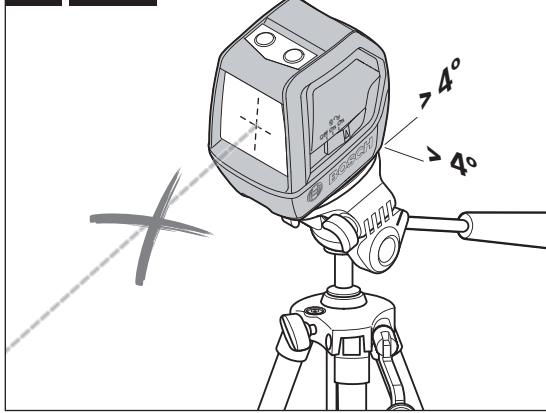

1 618 C00 93H | (23.1.14)

Bosch Power Tools

| 7

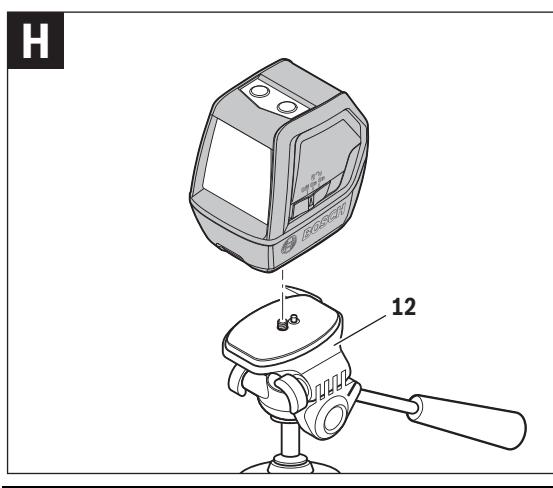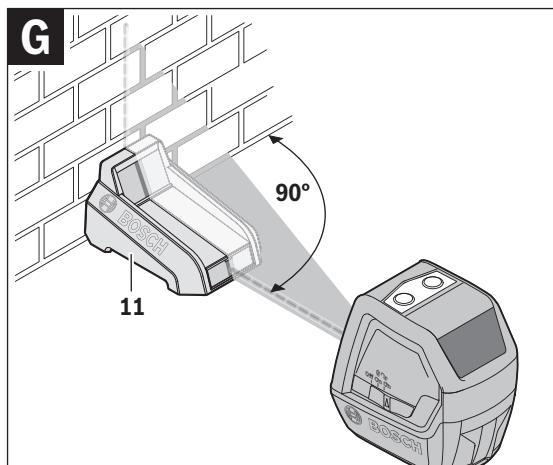

## Slovensky

### Bezpečnostné pokyny



Abi bola zaistená bezpečná a spoľahlivá práca s meracím prístrojom, je potrebné prečítať si a dodržiavať všetky pokyny. Nikdy nesmiete dopustiť, aby boli výstražné štítky na meracom prístroji nečitateľné. TIETO POKYNY DOBRE USCHOVAJTE A POKIAĽ BUDETE MERACÍ PRÍSTROJ ODOVZDÁVAŤ ĎALEJ, PRILOŽTE ICH.

- ▶ Budte opatrný – ak používate iné ako tu uvedené obslužné a aretačné prvky alebo volíte iné postupy. Môže to mať za následok nebezpečnú expozíciu žiarenia.
- ▶ Tento merací prístroj sa dodáva s výstražným štítkom (na grafickej strane je na obrázku meracieho prístroja označený číslom 9).



- ▶ Keď nie je text výstražného štítka v jazyku Vašej krajiny, pred prvým použitím produktu ho prelepte dodanou nálepku v jazyku Vašej krajiny.



Nesmerujte laserový lúč na osoby ani na zvieratá, ani sami sa nepozerajte priameho či do odrazeného laserového lúča. Môže to spôsobiť oslepenie osôb, nehody alebo poškodenie zraku.

- ▶ Pokiaľ laserový lúč dopadne do oka, treba vedome zatvoriť oči a okamžite hlavu otocíť od lúča.
- ▶ Na laserovom zariadení nevykonávajte žiadne zmeny.
- ▶ Nepoužívajte laserové okuliare ako ochranné okuliare. Laserové okuliare slúžia na lepšie zviditeľnenie laserového lúča, pred laserovým žiarením však nechránia.

Slovensky | 31

- ▶ **Nepoužívajte laserové okuliare ako slnečné okuliare alebo ako ochranné okuliare v cestnej doprave.** Laserové okuliare neposkytujú úplnú ochranu pred ultrafialovým žiareniom a znižujú vnímanie farieb.
- ▶ **Merací prístroj nechávajte opravovať len kvalifikovanému personálu, ktorý používa originálne náhradné súčiastky.** Tým sa zaručí, že bezpečnosť meracieho prístroja zostane zachovaná.
- ▶ **Zabráňte tomu, aby tento laserový merací prístroj mohli bez dozoru použiť deti.** Mohli by neúmyselne oslepiť iné osoby.
- ▶ **Nepracujte s týmto meracím prístrojom v prostredí ohrozenom výbuchom, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo horľavý prípadne výbušný prach.** V tomto meracom prístroji sa môžu vytvárať iskry, ktoré by mohli uvedený prach alebo výparu zapaliť.



**Následkom účinku magnetického poľa môže prísť k nenávratnej strate uložených dát.** Prostredníctvom magnetov sa vytvára magnetické pole, ktoré môže fungovanie kardiostimulátorov negatívne ovplyvňovať.

- ▶ **Merací prístroj majte v dostatočnej vzdialosti od magnetických dátových nosičov a prístrojov citlivých na magnetické polia.** Následkom účinku magnetického poľa môže prísť k nenávratnej strate uložených dát.

## Popis produktu a výkonu

### Používanie podľa určenia

Merací prístroj je určený na zisťovanie a kontrolu vodorovných a zvislých línií, ako aj línií v definovanom uhle. Okrem toho je merací prístroj určený na zisťovanie uhlov objektov.

Tento merací prístroj je vhodný výlučne na prevádzku v uzavretých priestoroch.

Tento merací prístroj nie je určený na priemyselné používanie.

### Vyobrazené komponenty

Číslovanie jednotlivých zobrazených komponentov sa vzťahuje na vyobrazenie meracieho prístroja na grafickej strane tohto Návodu na používanie.

- 1** Laserová čiara
- 2** Tlačidlo **Mode**
- 3** Tlačidlo na kalibráciu **Cal**
- 4** Displej
- 5** Vypínač

 On Nivelačná automatika zap.

 On Funkcia sklonu so zobrazením uhla zap.

Off Merací prístroj vyp.

- 6** Statívové uchytenie 1/4"
- 7** Viečko priečadky na batériu
- 8** Aretácia veka priečadky na batérie
- 9** Výstražný štítok laserového prístroja
- 10** Sériové číslo
- 11** Laserová cieľová tabuľka
- 12** Statív\*
- 13** Ochranná taška
- 14** Okuliare na zviditeľnenie laserového lúča\*

\*Zobrazené alebo popísané príslušenstvo nepatrí do základnej výbavy produktu.

### Zobrazovacie (indikačné) prvky

- a** Meranie sklonu zap. (nivelačná automatika vyp.)
- b** Digitálna libela zap.
- c** Nivelačná automatika zap.
- d** Symbol uhla sklonu
- e** Výstraha slabej batérie
- f** Kalibrácia ukončená
- g** Výstraha rozsahu merania
- h** Uhlosklonu

**Technické údaje**

Križový laser	PLL 2
Vecné číslo	3 603 F53 4..
Pracovný rozsah cca do	10 m
Merací rozsah	0 – 90°
Presnosť nivelácie	± 0,5 mm/m
Presnosť merania	
– digitálne (libela)	± 0,2° A) B)
– s laserovými líniami	± 1,2°
Rozsah samonivelácie typicky	± 4°
Doba nivelácie typicky	< 5 s
Nivelačná automatica	●
Horizontálny režim/vertikálny režim	●
Režim krížových línií	●
Funkcia sklonu so zobrazením uhla	●
Digitálna libela	●
Prevádzková teplota	+ 10 °C ... + 40 °C
Skladovacia teplota	- 20 °C ... + 70 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu max.	90 %
Laserová trieda	2
Typ lasera	640 nm, < 1 mW
C <sub>6</sub> (Laserová čiara)	1
Statívové uchytenie	1/4"
Batérie	3 x 1,5 V LR03 (AAA)
Doba prevádzky cca	5 h
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01/2003	0,4 kg
Rozmery (dlžka x šírka x výška)	123 x 67 x 110 mm
A) Po kalibrácii pri 0° a 90° pri dodatočnej chybe stúpania max. ± 0,02° /stupňov až 90°.	
B) Nad 25 °C postupné zhoršovanie	

Na jednoznačnú identifikáciu Vášho meracieho prístroja slúži sériové číslo **10** na typovom štítku.

## Montáž

### Vkladanie/výmena batérií

Pri prevádzke tohto meracieho prístroja odporúčame používanie alkalic-ko-mangánových batérií.

Ak chcete otvoriť viečko priečadky na batérie **7**, zatlačte na aretáciu **8** a viečko priečadky na batérie jednoducho odklopote. Vložte príslušné batérie. Dajte pozor na správne položenie podľa vyobrazenia na vnútorej strane priečadky na batérie.

Vymieňajte vždy všetky batérie súčasne. Pri jednej výmene používajte len batérie jedného výrobcu a vždy také, ktoré majú rovnakú kapacitu.

► **Ked' merací prístroj nebudeť dlhší čas používať, vyberte z neho batérie.** Počas dlhšieho skladovania meracieho prístroja môžu batérie skorodovať a samocinne sa vybiti.

## Používanie

### Uvedenie do prevádzky

► **Merací prístroj chráňte pred vlhkou a pred priamym slnečným žiazením.**

► **Merací prístroj nevystavujte extrémnym teplotám ani kolísaniu teplôt.** Nenechávajte ho odložený dlhší čas napr. v motorovom vozidle. V prípade väčšieho rozdielu teplôt nechajte najprv merací prístroj pred jeho použitím temperovať na teplotu prostredia, v ktorom ho bude používať.

► **Vyhýbajte sa prudkým nárazom alebo pádom meracieho prístroja.** Poškodenie meracieho prístroja môže negatívne ovplyvniť presnosť merania prístroja. Po prudkom náraze alebo po páde porovnajte kvôli prekontrolovaniu laserovú líniu s nejakou znáomou zvislou resp. vodorovnou referenčnou líniou.

► **Ak budete merací prístroj prepárovať na iné miesto, vypnite ho.** Pri vypnutí sa výkyná jednotka zablokuje, inak by sa mohla pri prudkých pohybach poškodiť.

### Zapínanie/vypínanie

Ked' chcete merací prístroj **zapnúť**, posuňte vypínač **5** do polohy „**On**“ (**Off** **On** ).

► Nesmerujte laserový lúč na osoby ani na zvieratá, ani sa sami nepozorajte do laserového lúča, dokonca ani z vačej vzdialenosťi.

Ak chcete merací prístroj **vypnúť**, posuňte vypínač **5** do polohy „**Off**“. Pri vypnutí sa výkyvná jednotka zablokuje.

► **Nenechávajte zapnutý merací prístroj bez dozoru a po použití merací prístroj vždy vypnite.** Laserový lúč by mohol oslepiť iné osoby.

Kvôli energetickej úspore zapínajte merací systém len vtedy, keď ho používate.

### Režimy prevádzky (pozri obrázky A – D)

Po zapnutí sa merací prístroj nachádza v režime prevádzky **Nivelačná automatika** alebo v režime prevádzky **Funkcia sklonu so zobrazením uhlia** .

Ked' chcete zmeniť režim, opakovane stláčajte tlačidlo „**Mode**“ **2**, kým sa na displeji nezobrazí požadovaný režim.

Na výber sú nasledovné režimy prevádzky, príp. režimy:

Režim prevádzky **Nivelačná automatika**:

Indikácia	Režim (modus)
	<b>Režim križových liníj</b> (pozri obrázok A): Merací nástroj vytvorí jednu vodorovnú a jednu zvislú laserovú líniu, ktorých nivelačia sa sleduje.
	<b>Horizontálny režim</b> (pozri obrázok B): Merací nástroj vytvorí jednu vodorovnú laserovú líniu, ktorej nivelačia sa sleduje.
	<b>Vertikálny režim</b> (pozri obrázok C): Merací nástroj vytvorí jednu zvislú laserovú líniu, ktorej nivelačia sa sleduje.
	Rozsah samonivelacie $\pm 4^\circ$ je prekročený, samonivelácia nie je možná (ukazovateľ bliká). Laserová línia zhasne.

Režim prevádzky **Funkcia sklonu so zobrazením uhlia:**

Indikácia	Režim (modus)
-----------	---------------

**Horizontálny režim.**



**Horizontálny režim.** Merací nástroj sa nakloní doľava.\*



**Horizontálny režim.** Merací nástroj sa nakloní doprava.\*



**Režim krížových línií** (pozri obrázok D): Merací prístroj produkuje dve krížové laserové čiary, ktoré sa dajú voľne nastavovať a preto už nemusia byť nútene navzájom voči sebe kolmé.



**Režim krížových línií.** Merací nástroj sa nakloní doľava.\*



**Režim krížových línií.** Merací nástroj sa nakloní doprava.\*



**Digitálna libela.** Merací nástroj sleduje horizontálu alebo vertikálu ako vodováha. Laserové línie sa nepremietajú.



**Digitálna libela.** Merací nástroj sa nakloní doľava.

Najmenší zobrazený uhol je  $0,1^\circ$ .



**Digitálna libela.** Merací nástroj sa nakloní doprava.

Najmenší zobrazený uhol je  $0,1^\circ$ .



Uhol sklonu  $\pm 10^\circ$  dopredu (v smere lasera) alebo dozadu (v smere displeja) je prekročený (ukazovateľ blíká). Laserová lния zhasne.

\* Uhol sklonu h a laserová lния sa zobrazia až od sklonu  $> \pm 2^\circ$ .

Slovensky | 37

**Indikácia Režim (modus)**


Kalibrácia je aktívna (ukazovateľ bliká).



Kalibrácia je ukončená.

\* Uhol sklonu h a laserová lния sa zobrazia až od sklonu &gt; ± 2°.

Ďalšie indikácie na displeji:

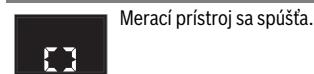**Indikácia Popis**

Ak sa počas cca 30 min. nestlačí žiadne tlačidlo meracieho prístroja, merací prístroj sa kvôli úspore spotreby energie batérií automaticky vypne.

**Nivelačná automatika (pozri obrázky E - F)**Postavte merací prístroj na vodorovnú a pevnú podložku, alebo ho upevnite na statív **12**.

Zvoľte niektorý z režimov prevádzky s nivelačnou automatikou.

Po zapnutí nivelačná automatika automaticky vyrovňá nerovnosti v rámci samoniveláčného rozsahu ± 4°. Nivelácia je ukončená, keď sa už laserové línie nepohybujú. Režim prevádzky sa zobrazí na displeji.

Ak nie je automatická nivelácia možná, pretože napr. podklad meracieho prístroja má odchýlku od horizontál viac ako 4°, na displeji bliká indikácia **4** a laser sa automaticky vypne (pozri obrázok F). V takomto prípade postavte merací prístroj vodorovne a počkajte na samoniveláciu. Hned' ako sa merací prístroj znova bude nachádzať v rámci samoniveláčného rozsahu ± 4°, rozsvieti sa ukazovateľ režimu prevádzky na displeji **4** a laser sa zapne.

Mimo rozsahu samonivelácie pri odchýlke o viac ako ± 4° nie je práca s nivelačnou automatikou možná, pretože v takomto prípade sa nedá zabezpečiť, aby laserové čiary (lúče) prebiehali navzájom voči sebe v pravom uhle.

Pri otrاسoch a zmenách polohy počas prevádzky sa merací prístroj znova vyniveliuje. Po novej nivelačii skontrolujte polohu laserovej línie so zreteľom na referenčné body, aby sa zabránilo chybám.

### Funkcia sklonu so zobrazením uhla

V tomto režime prevádzky vytvára merací prístroj jednu horizontálnu alebo dve križové laserové línie, ktoré sa dajú ľubovoľne vyrovnať. Uhol sklonu sa zobrazí na displeji.

### Vyrovnanie s laserovou cieľovou platničkou (pozri obrázok G)

Aby sa zaistila zhoda uhlia sklonu na displeji so zobrazenou laserovou líniou na stene, musí sa merací prístroj zamerať s laserovou cieľovou platničkou. Postavte cieľovú platničku k stene. Zvolte režim križových línií alebo vertikálny režim **Nivelačná automatica**. Zaistite, aby laserová línia prebiehala cez horné a dolné červené označenie na laserovej cieľovej platničke. Zvolte niektorý režim z režimu prevádzky **Funkcia sklonu so zobrazením uhla** a premietnite laserovú líniu v požadovanom uhle na stenu. Merací prístroj pri tom nenakláňajte viac ako  $10^\circ$  dopredu (v smere laseru) alebo dozadu (v smere displeja). V opačnom prípade sa môže zhoršiť presnosť merania.

### Digitálna libela

Merací prístroj sleduje horizontálu alebo vertikálu ako vodováha. Laserové línie sa nepremietajú.

Strana otvoru na výstupu lasera slúži pritom ako referenčná hrana. Keď chcete odmerať uhol, vyrovnejte túto referenčnú hrancu podľa vodorovnej alebo zvislej roviny, ktorú chcete merať. Merací prístroj pri tom nenakláňajte viac ako  $5^\circ$  dopredu (v smere laseru) alebo dozadu (v smere displeja). V opačnom prípade sa môže zhoršiť presnosť merania.

### Pokyny na používanie

#### Kalibrácia merača sklonu bez laserových línií (napr. pred prvým uvedením do prevádzky, po preprave alebo silných výkyvoch teplôt):

Postavte merací prístroj na rovný stôl so sklonom menším ako  $5^\circ$ . Zvolte režim **Digitálna libela**. Podržte tlačidlo kalibrácie „**Cal**“ 3 stlačené dotočne, kým sa na displeji neobjaví háčik f a trvale nezobrazí **CA1**. Otočte merací prístroj v priebehu 15 sekúnd o  $180^\circ$  a znova stlačte tlačidlo „**Cal**“ 3 a podržte ho stlačené, kým **CA2** na displeji nezačne blikat. Kalibrácia je ukončená, keď sa na displeji objaví háčik f a trvale sa zobrazí **CA2**.

### Kontrola presnosti merania meracieho prístroja

Pravidelne kontrolujte presnosť merania sklonu. Robí sa to meraním s prepínaním (preložením). Položte na tento účel merací prístroj na stôl a odmerajte sklon. Otočte merací prístroj o  $180^\circ$  a znova odmerajte sklon. Rozdiel medzi nameranými zobrazenými hodnotami smie byť maximálne  $0,3^\circ$ .

### Práca so statívom (pozri obrázok H)

Stativ **12** poskytuje stabilnú a výškovo nastaviteľnú meraciu podložku. Umiestnite merací prístroj statívovým uchytiením **6** na  $1/4"$  závit statívovej skrutky a aretačnou skrutkou statívho ho priskrutkujte na statív.

### Okuliare na zviditeľnenie laserového lúča (Príslušenstvo)

Okuliare na zviditeľnenie laserového lúča filtrovú svetlo okolia. Vďaka tomu sa stáva červené svetlo lasera pre oko svetlejším.

- ▶ **Nepoužívajte laserové okuliare ako ochranné okuliare.** Laserové okuliare slúžia na lepšie zviditeľnenie laserového lúča, pred laserovým žiarením však nechránia.
- ▶ **Nepoužívajte laserové okuliare ako slnečné okuliare alebo ako ochranné okuliare v cestnej doprave.** Laserové okuliare neposkytujú úplnú ochranu pred ultrafialovým žiarením a znižujú vnímanie farieb.

## Údržba a servis

### Údržba a čistenie

Merací prístroj skladujte a transportujte v ochrannej taške, ktorá sa dodáva spolu s meracím prístrojom.

Udržiavajte svoj merací prístroj vždy v čistote.

Neponárajte merací prístroj do vody ani do iných kvapalín.

Znečistenia utrite vlhkou mäkkou handričkou. Nepoužívajte žiadne čistiacce prostriedky ani rozpúšťadlá.

Čistite pravidelne predovšetkým plochy na výstupnom otvore a dávajte pozor, aby ste pritom odstránili prípadné zachytené vlákna tkaniny.

V prípade potreby zasielajte merací prístroj do opravy v ochrannej taške **13**.

**Servisné stredisko a poradenstvo pri používaní**

Servisné stredisko Vám odpovie na otázky týkajúce sa opravy a údržby Vášho produktu ako aj náhradných súčiastok. Rozložené obrázky a informácie k náhradným súčiastkam nájdete aj na web-stránke:

**[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)**

Tím poradcov Bosch Vám s radosťou poskytne pomoc pri otázkach týkajúcich sa našich produktov a ich príslušenstva.

Pri všetkých dopytoch a objednávkach náhradných súčiastok uvádzajte bezpodmienečne 10-miestne vecné číslo uvedené na typovom štítku výrobku.

**Slovakia**

Na [www.bosch-pt.sk](http://www.bosch-pt.sk) si môžete objednať opravu Vášho stroja online.

Tel.: (02) 48 703 800

Fax: (02) 48 703 801

E-Mail: [servis.naradia@sk.bosch.com](mailto:servis.naradia@sk.bosch.com)

[www.bosch.sk](http://www.bosch.sk)

**Likvidácia**

Výrobok, príslušenstvo a obal treba dať na recykláciu šetriacu životné prostredie.

Neodhadzujte opotrebované meracie prístroje ani akumulátory/batérie do komunálneho odpadu!

**Len pre krajiny EU:**

Podľa Európskej smernice 2012/19/EÚ sa musia už nepoužitéľné meracie prístroje a podľa európskej smernice 2006/66/ES sa musia poškodené alebo opotrebované akumulátory/batérie zbierať separované a treba ich dávať na recykláciu zodpovedajúcu ochrane životného prostredia.

Zmeny vyhradené.

## Magyar

### Biztonsági előírások



Olvassa el és tartsa be valamennyi utasítást, hogy veszélymentesen és biztonságosan tudja kezelni a mérőműszert. Soha ne tegye felismerhetetlenné a mérőműszeren található figyelmeztető táblákat. BIZTOS HELYEN ÖRIZZE MEG EZEKEZ AZ UTASÍTÁSOKAT, ÉS HA A MÉRŐMŰSZERT TOVÁBBADJA, ADJA TOVÁBB EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT IS.

- ▶ Vigyázzon - ha az itt leírtaktól eltérő kezelő vagy beállító berendezésekkel használ, vagy más eljárásokat alkalmaz, ez veszélyes súgarterheléshez vezethet.
- ▶ A mérőműszer egy figyelmeztető táblával kerül szállításra (a képes oldalon a mérőműszer rajzán a 9 számmal van jelölve).



- ▶ Ha a figyelmeztető tábla szövege nem az Ön nyelvén van megadva, ragassza át azt az első üzembe helyezés előtt a készülékkel szállított öntapadó címkével, amelyen a szöveg az Ön országában használatos nyelven található.



Ne irányítsa a lézersugarat más személyekre vagy állatokra és saját maga se nézzen bele sem a közvetlen, sem a visszavert lézersugárba. Ellenkező esetben a személyeket elvakíthatja, baleseteket okozhat és megsérítheti az érintett személy szemét.

- ▶ Ha a szemét lézersugárzás éri, csukja be a szemét és lépjön azonNAL ki a lézersugár vonalából.
- ▶ Ne hajtson végre a lézerberendezésen semmiféle változtatást.
- ▶ Ne használja a lézerpontkereső szemüveget védőszemüveggént. A lézerpontkereső szemüveg a lézersugár felismerésének megkönnyítésére szolgál, de nem nyújt védelmet a lézersugárral szemben.

► **Ne használja a lézerpontkereső szemüveget napszemüvegként vagy a közlekedésben egyszerű szemüvegként.** A lézerpontkereső szemüveg nem nyújt teljes védelmet az ultraibolyai sugárzással szemben és csökkenti a színfelismerési képességet.

► **A mérőműszert csak szakképzett személyzet csak eredeti pótkatrészek felhasználásával javíthatja.** Ez biztosítja, hogy a mérőműszer biztonságos műszer maradjon.

► **Ne hagyja, hogy gyerekek a lézersugárral felszerelt mérőműszert felügyelet nélkül használják.** Ezzel akaratlanul elváthatnak más személyeket.

► **Ne dolgozzon a mérőműszerrel olyan robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok vagy porok vannak.** A mérőműszerben szikrák keletkezhetnek, amelyek a port vagy a gózöt meggyújthatják.

 **Ne vigye a mérőműszert pacemaker közelébe.** A mérőműszer belsejébe beépített mágnes egy mágneses mezőt hoz létre, amely hatással lehet a pacemaker működésére.

► **Tartsa távol a mérőműszert mágneses adathordozóktól és mágneses mezőkre érzékeny készülékektől.** A mágnes hatása visszafordíthatlan adatvesztésekhez vezethet.

## A termék és alkalmazási lehetőségeinek leírása

### Rendeltetésszerű használat

A mérőműszer vízszintes és függőleges vonalak, valamint egy megadott szögben álló vonalak meghatározására és ellenőrzésére szolgál. A mérőműszer ezen kívül tárgyak szögének a meghatározására szolgál.

A mérőműszer kizártan zárt helyiségekben való használatra alkalmas.

A mérőműszer ipari alkalmazásra nem használható.

**Az ábrázolásra kerülő komponensek**

Az ábrázolásra kerülő alkatrészek számozása a mérőműszernek az ábrákat tartalmazó oldalon található ábráira vonatkozik.

- 1** Lézervonal
- 2** Üzemmódban, **Mode**
- 3** Kalibrációs gomb, **Cal**
- 4** Kijelző
- 5** Be-/kikapcsoló
  -  On Szintezési automatika BE
  -  Off Lejtésfunkció szög kijelzéssel BE
  - Off Mérőműszer KI

- 6** 1/4"-os műserállványcsatlakozó
- 7** Az elemtartó fedele
- 8** Az elemtartó fiók fedelének reteszeltése
- 9** Lézer figyelmeztető tábla
- 10** Gyártási szám
- 11** Lézer-céltábla
- 12** Tartóállvány\*
- 13** Védőtáska
- 14** Lézerpont kereső szemüveg\*

\*A képeken látható vagy a szövegben leírt tartozékok részben nem tartoznak a standard szállítmányhoz.

**Kijelző elemek**

- a Lejtésmérés BE (szintezési automatika KI)
- b Digitális libella BE
- c Szintezési automatika BE
- d Dőlésszög jele
- e Akkumulátor figyelmeztetés
- f Kalibráció befejezve
- g Mérési tartomány figyelmeztetés
- h Dőlésszög

**Műszaki adatok**

Keresztvonalas lézer	PLL 2
Cikkszám	3 603 F53 4..
Munkaterület kb.	10 m
Mérési tartomány	0 – 90°
Szintézési pontosság	± 0,5 mm/m
Mérési pontosság	
– digitális (libella)	± 0,2° A) B)
– lézervonalakkal	± 1,2°
Jellemző önszintézési tartomány	± 4°
Jellemző szintezési idő	< 5 s
Szintezési automatika	●
Vízszintes üzemmód/függőleges üzemmód	●
Keresztvonalas üzemmód	●
Lejtésfunkció szög kijelzéssel	●
Digitális libella	●
Üzemi hőmérséklet	+ 10 °C ... + 40 °C
Tárolási hőmérséklet	- 20 °C ... + 70 °C
A levegő megengedett legmagasabb nedvességtartalma, max.	90 %
Lézerosztály	2
Lézertípus	640 nm, < 1 mW
C <sub>6</sub> (lézervonal)	1
Műszerállványcsatlakozó	1/4"
Elemek	3 x 1,5 V LR03 (AAA)
Üzemidő kb.	5 óra
Súly az „EPTA-Procedure 01/2003” (2003/01 EPTA-eljárás) szerint	0,4 kg
Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	123 x 67 x 110 mm

A) A 0° és 90° mellett végrehajtott kalibrálás után egy további, legfeljebb

± 0,02° /fok növekedési hibával 90°-ig.

B) 25 °C felett fokozatos rosszabboldás

Az ön mérőműszere a típustáblán található **10** gyártási számmal egyértelműen azonosítható.

## Összeszerelés

### Elemek behelyezése/kicsérélése

A mérőműszer üzemeltetéséhez alkáli-mangánelemek használatát javasoljuk.

A **7** elemfiók fedelének felnyitásához nyomja meg a **8** reteszeltést és hajtsa fel az elemfiók fedelét. Tegye be az elemeket. Ekkor ügyeljen az elemfiók fedelének belső oldalán ábrázolt helyes polarításra.

Mindig valamennyi elemet egyszerre cserélje ki. Csak egyazon gyártó cégtől származó és azonos kapacitású elemeket használjon.

► **Vegye ki az elemeket a mérőműszerből, ha azt hosszabb ideig nem használja.** Az elemek egy hosszabb tárolás során korrodálhatnak, vagy magától kimerülhetnek.

## Üzemeltetés

### Üzembevétel

► **Óvjá meg a mérőműszert a nedvességtől és a közvetlen napsugárzás behatásától.**

► **Ne tegye ki a mérőműszert extrém hőmérsékletek vagy hőmérsékletiingadozások hatásának.** Például ne hagyja hosszabb ideig a mérőműszert egy autóban. Nagyobb hőmérsékletiingadozások esetén hagyja hogy a mérőműszert előbb temperálódjon, mielőtt használatba venné.

► **Ügyeljen arra, hogy a mérőműszer ne esheszen le és ne legyen kitéve erősebb lökéseknek vagy ütéseknek.** A mérőműszer megrongálódása befolyással lehet a mérési pontosságra. Egy heves lökés vagy esés után ellenörzésként mindenig hasonlítsa össze a lézervonalakat egy ismert függőleges, illetve vízszintes referencia vonallal.

► **Mindig kapcsolja ki a mérőműszert, ha azt szállítja.** A kikapcsolás kor az inga egység reteszeltésre kerül, mivel azt másképp az erős mozgás megrongálhatja.

**Be- és kikapcsolás**

A mérőműszer **bekapcsolásához** tolja el az **5** be-/kikapcsolót az egyik „**On**” (Be) helyzetbe (Off On On).

- **Sohase irányítsa a lézersugarat személyekre vagy állatokra, és sohase nézzen bele közvetlenül, – még nagyobb távolságból sem – a lézersugárba.**

A mérőműszer **kikapcsolásához** tolja az **5** be-/kikapcsolót az „**Off**” (Ki) helyzetbe. Az ingás egység kikapcsoláskor reteszeltésre kerül.

- **Sohase hagyja a bekapcsolt mérőműszert felügyelet nélkül és használát után minden kapcsolja ki a mérőműszert.** A lézersugár más személyeket elvakíthat.

Csak akkor kapcsolja be a mérőműszert, ha használja, hogy takarékoskodjon az energiával.

**Üzemmódot (lásd az „A” – „D” ábrát)**

A bekapcsolás után a mérőműszer **Szintezési automatika**  vagy **Lejtésfunkció szög kijelzéssel** üzemmódban van .

Az üzemmódot köztölti átváltáshoz nyomja meg többször egymás után a „Mode” **2** gombot, amíg a kijelzőben a kívánt üzemmódot jelenik meg.

A következő üzemmódot köztött lehet választani:

**Szintezési automatika** üzemmódot:

**Kijelzés      Üzemmódot**

 **Kereszvonalas üzemmódot** (lásd az „A” ábrát): A mérőműszer egy vízszintes és egy függőleges lézervonalat hoz létre, melyek szintezése felügyelet alatt áll.

 **Vízszintes üzemmódot** (lásd a „B” ábrát): A mérőműszer egy vízszintes lézervonalat hoz létre, melynek szintezése felügyelet alatt áll.

 **Függőleges üzemmódot** (lásd a „C” ábrát): A mérőműszer egy függőleges lézervonalat hoz létre, melynek szintezése felügyelet alatt áll.

 A berendezés túllépett a  $\pm 4^\circ$  önszintezési tartományon, önszintezésre nincs lehetőség (a kijelzés villog). A lézervonal kialszik.

**Lejtésfunkció szög kijelzéssel üzemmód:****Kijelzés      Üzemmod****Vízszintes üzemmód.**

0 88°



0 88°



0 88°

**Keresztvonalas üzemmód** (lásd a „D” ábrát): A mérőműszer ekkor két egymást keresztező lézervonalat hoz létre, amelyeket szabadon be lehet állítani és ezért már nem szükségképpen merőlegesek egymásra.



0 88°



0 88°

**Digitális libella.** A mérőműszer egy vízmértékhez hasonlóan ellenőrzi a vízszintes vagy függőleges helyzetet. Lézervonalak nem kerülnek kivetítésre.



0 88.0



0 28.0

**Digitális libella.** A mérőműszer balra dől. A legkisebb kijelezhető szög 0,1°.



0 28.0



0 28.0

A berendezés túllépte a ± 10° előredölési (a lézer felé) vagy hátradölési (a kijelző felé) szöget (a kijelzés villog). A lézervonal kialszik.

\* A h dölésszög és lézervonalak csak > ± 2° lejtésszögtől kezdve kerülnek kijelzésre.

48 | Magyar

Kijelzés      Üzemmód

CR 1      CR 2

A kalibráció aktív (a kijelzés villog).

CR 1      CR 2

A kalibráció befejeződött.

\* A h dölésszög és lézervonalak csak  $> \pm 2^\circ$  lejtésszögtől kezdve kerülnek kijelzésre.

További kijelzések a kijelzőn:

Kijelzés      Leírás

□      A mérőműszer elindul.



Ha a mérőműszeren kb. 30 percig egyik billentyűt sem nyomják meg, a mérőműszer az elemek kímélésére automatikusan kikapcsol.

**Szintezési automatika (lásd a „E” – „F” ábrát)**

Helyezze a mérőműszert egy vízszintes, szilárd alátétre vagy rögzítse a 12 háromlábú műszerállványra.

Jelöljön ki egy szintezési automatikát is tartalmazó üzemmódot.

Aszintezés ellenőrzés során a berendezés a  $\pm 4^\circ$  önszintezési tartományon belüli egyenetlenségeket kiegyenlíti. Ha a lézervonalak már nem mozognak tovább, a szintezés befejeződött. Az üzemmód a kijelzőn kijelzésre kerül.

Ha az automatikus szintezést nem lehet végrehajtani, mert a mérőműszer alapfelülete több mint  $4^\circ$ -kal eltér a vízszintes helyzettől, a 4 kijelzőn villog a kijelzés és a lézer automatikusan kikapcsolásra kerül (lásd az F ábrát). Ebben az esetben állítsa fel vízszintesen a mérőműszert, és várja meg az önszintezés végrehajtását. Mihelyt a mérőműszer ismét a  $\pm 4^\circ$  önszintezési tartományon belülre kerül, a 4 kijelzőn megjelenik az üzemmód kijelzése és a lézer bekapsolásra kerül.

A  $\pm 4^\circ$  önszintezési tartományon kívül a szintezési automatikával nem lehet dolgozni, mert más képp nem lehet biztosítani, hogy a lézervonalak egymással derékszöget alkossanak.

Ha a berendezés helyzete üzem közben megváltozik, vagy azt rázkódások érik, a mérőműszer ismét automatikusan végrehajt egy önszintezést.

A megismételt önszintezés után ellenőrizze a lézervonalaknak a referencia pontokhoz viszonyított helyzetét, hogy elkerülje a hibás méréseket.

### Lejtésfunkció szög kijelzéssel

A mérőműszer ebben az üzemműdben egy vízszintes, vagy két egymást keresztező lézervonalat hoz létre, amelyeket szabadon be lehet állítani. A dölésszög a kijelzőn kijelzésre kerül.

### Beállítás a céltáblával (lásd a „G” ábrát)

Annak biztosítására, hogy a kijelzőn kijelzésre kerülő dölésszög megfelezzent a falra vettített lézervonal dölésszögével, a mérőműszer a céltáblával be kell mérni. Tegye fel a falra a céltáblát. Jelölje ki a **Szintezési automatika** üzemmódon belül a keresztvonalas vagy függőleges üzemet. Gondoskodjon arról, hogy a lézervonal átmenjen a céltábla felső és alsó piros jelén. Jelölje ki a **Lejtésfunkció szög kijelzéssel** üzemmód egyik változatát és vétítse egy lézervonalat a kívánt szögben a falra. Ne döntse meg jobban a mérőműszeret sem előre (a lézer felé), sem hátra (a kijelző felé)  $10^{\circ}$ -nál nagyobb szögben. Ellenkező esetben a mérési pontosság rosszabbá válik.

### Digitális libella

A mérőműszer egy vízmértékhez hasonlóan ellenőri a vízszintes vagy függőleges helyzetet. Lézervonalak nem kerülnek kivetítésre.

A lézer kilépő nyílása felőli oldal referencia-élként szolgál. A szögméréshez állítsa be ezt a referencia-életet ahhoz a vízszintes vagy függőleges síkhoz, amelyiknek a szögét meg akarja mérni. Ne dönts meg jobban a mérőműszeret sem előre (a lézer felé), sem hátra (a kijelző felé)  $5^{\circ}$ -nál nagyobb szögben. Ellenkező esetben a mérési pontosság rosszabbá válik.

### Munkavégzési tanácsok

#### A dölesi szög mérőműszer kalibrálása lézervonalak nélkül (például az első üzembevételel előtt, a szállítás után vagy erős hőmérsékletindozások után):

Állítsa a mérőműszeret egy sík asztalra, a dölesi szöge legyen kisebb, mint  $5^{\circ}$ . Jelölje ki a **Digitális libella** üzemmódot. Tartsa addig benyomva a „Cal” 3 gombot, amíg a kijelzőn megjelenik a kipipálás **f** jele és tartósan **CA1** kerül kijelzésre. Forgassa el a mérőműszeret 15 másodpercen belül  $180^{\circ}$ -kal és nyomja be ismét a „Cal” 3 gombot, amíg a kijelzőn villogni kezd a **CA2** kijelzés. A kalibráció befejeződött, ha a kijelzőn megjelenik a kipipálás **f** jele és tartósan **CA2** kerül kijelzésre.

**A mérőműszer pontosságának ellenőrzése**

Rendszeresen ellenőrizze a lejtésméres pontosságát. Ezt egy átfordítási méréssel lehet ellenőrizni. Tegye fel ehhez a mérőműszert egy asztalra és mérje meg a lejtését. Fordítsa el a mérőműszert 180°-kal és ismételje meg a mérést. A kijelzett értékek közötti különbségnek legfeljebb 0,3°-nak szabad lennie.

**Munkavégzés a háromlábú műszerállvánnyal (lásd a „H” ábrát)**

Egy 12 háromlábú műszerállvány egy szilárd, beállítható magasságú mérei alapot nyújt. Tegye fel a mérőműszert a 6 műszerállvány 1/4"-os metrére és a műszerállvány rögzítőcsavarjával rögzítse.

**Lézerpont kereső szemüveg (külön tartozék)**

A lézerpont kereső szemüveg kiszűri a környező fényt. Ezáltal a lézer piros fénypontja világosabban, jobban kiválik a környezetből.

- ▶ **Ne használja a lézerpontkereső szemüveget védeőszemüvegként.**  
A lézerpontkereső szemüveg a lézersugár felismerésének megkönyítésére szolgál, de nem nyújt védelmet a lézersugárral szemben.
- ▶ **Ne használja a lézerpontkereső szemüveget napszemüvegként vagy a közelkedésben egyszerű szemüvegként.** A lézerpontkereső szemüveg nem nyújt teljes védelmet az ultraibolya sugárzással szemben és csökkenti a színfelismerési képességet.

**Karbantartás és szerviz****Karbantartás és tisztítás**

A mérőműszert csak az azzal együtt szállított védőtáskában tárolja és szálítsa.

Tartsa mindenkor tisztán a mérőműszert.

Ne merítse vízbe vagy más folyadékokba a mérőszerszámot.

A szennyeződésekkel egy nedves, puha kendővel törölje le. Ne használjon tisztító- vagy oldószereket.

Mindenek előtt rendszeresen tisztítsa meg a lézer kilépési nyilását és ügyeljen arra, hogy ne maradjanak ott bolyhok vagy szálak.

Ha javításra van szükség, a 13 védőtáskába csomagolva küldje be a mérőműszert.

### Vevőszolgálat és használati tanácsadás

A Vevőszolgálat választ ad a terméknek javításával és karbantartásával, valamint a pótalkatrészekkel kapcsolatos kérdéseire. A tartalékkalatrészkekkel kapcsolatos robbantott ábrák és egyéb információk a címen találhatók:

**[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)**

A Bosch Használati Tanácsadó Team szívesen segít, ha termékeinkkel és azok tartozékaival kapcsolatos kérdései vannak.

Ha kérdései vannak, vagy pótalkatrészeket akar megrendelni, okvetszénél adjon meg a mérőműszer típustábláján található 10-jegyű rendelési számot.

### Magyarország

Robert Bosch Kft.  
1103 Budapest  
Győrök út. 120.  
Tel.: (061) 431-3835  
Fax: (061) 431-3888

### Eltávolítás

A mérőműszereket, a tartozékokat és a csomagolást a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra előkészíteni.

Ne dobja ki a mérőműszereket és az akkumulátorokat/elemeket a háztartási szemetébe!

### Csak az EU-tagországok számára:



Az elhasznált mérőműszerekre vonatkozó 2012/19/EU európai irányelvnek és az elromlott vagy elhasznált akkumulátorokra/elemekre vonatkozó 2006/66/EK európai irányelvnek megfelelően a már nem használható akkumulátorokat/elemeket külön össze kell gyűjteni és a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra leadni.

A változtatások jogára fenntartva.

## Русский

### Указания по безопасности



Для обеспечения безопасной и надежной работы с измерительным инструментом должны быть прочитаны и соблюдаться все инструкции. Никогда не изменяйте до неузнаваемости предупредительные таблички на измерительном инструменте. ХОРОШО СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ И ПЕРЕДАВАЙТЕ ИХ ВМЕСТЕ С ПЕРЕДАЧЕЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА.

- ▶ Внимание – использование других не упомянутых здесь элементов управления и регулирования или других методов эксплуатации может подвергнуть Вас опасному для здоровья излучению.
- ▶ Измерительный инструмент поставляется с предупредительной табличкой (на странице с изображением измерительного инструмента показана под номером 9).



- ▶ Если текст предупредительной таблички не на языке Вашей страны, заклейте его перед первой эксплуатацией прилагаемой наклейкой на языке Вашей страны.



Не направляйте луч лазера на людей или животных и сами не смотрите на прямой или отражаемый луч лазера. Этот луч может слепить людей, стать причиной несчастного случая или повредить глаза.

- ▶ В случае попадания лазерного луча в глаза глаза нужно намеренно закрыть и немедленно отвернуться от луча.
- ▶ Не меняйте ничего в лазерном устройстве.
- ▶ Не применяйте лазерные очки в качестве защитных очков. Лазерные очки служат для лучшего распознавания лазерного луча, однако они не защищают от лазерного излучения.

Русский | 53

- ▶ **Не применяйте лазерные очки в качестве солнечных очков или в уличном движении.** Лазерные очки не дают полной защиты от ультрафиолетового излучения и ухудшают восприятие красок.
  - ▶ **Ремонт Вашего измерительного инструмента поручайте только квалифицированному персоналу, используя только оригинальные запасные части.** Этим обеспечивается безопасность измерительного инструмента.
  - ▶ **Не разрешайте детям пользоваться лазерным измерительным инструментом без надзора.** Они могут неумышленно ослепить людей.
  - ▶ **Не работайте с измерительным инструментом во взрывоопасной среде, поблизости от горючих жидкостей, газов и пыли.** В измерительном инструменте могут образоваться искры, от которых может воспламениться пыль или пары.
- Не устанавливайте измерительный инструмент вблизи кардиостимуляторов.** Магнит создает поле внутри измерительного инструмента, которое может отрицательно влиять на работу кардиостимулятора.
- ▶ **Держите измерительный инструмент вдали от магнитныхносителей данных и от приборов, чувствительных к магнитному полю.** Магнит своим действием может привести к невосполнимой потере данных.

## Описание продукта и услуг

### Применение по назначению

Измерительный инструмент предназначен для определения и проверки горизонтальных и вертикальных линий, а также линий, находящихся под определенным углом. Кроме того, измерительный инструмент предназначен для определения углов объектов.

Измерительный инструмент пригоден исключительно для эксплуатации в закрытых помещениях.

Измерительный инструмент не предназначен для промышленного применения.

### Изображенные составные части

Нумерация представленных составных частей выполнена по изображению измерительного инструмента на странице с иллюстрациями.

- 1 Лазерная линия
- 2 Кнопка **Mode**
- 3 Кнопка калибровки **Cal**
- 4 Дисплей
- 5 Выключатель

-  On Автоматическое нивелирование вкл.
-  On Функция наклона с отображением угла вкл.
- Off Измерительный инструмент выкл.

- 6 Гнездо под штатив 1/4"
- 7 Крышка батарейного отсека
- 8 Фиксатор крышки батарейного отсека
- 9 Предупредительная табличка лазерного излучения
- 10 Серийный номер
- 11 Визирная марка
- 12 Штатив\*
- 13 Защитный чехол
- 14 Очки для работы с лазерным инструментом\*

\* Изображенные или описанные принадлежности не входят в стандартный комплект поставки.

### Элементы индикации

- a Измерение наклона вкл. (автоматическое нивелирование выкл.)
- b Цифровой ватерпас вкл.
- c Автоматическое нивелирование вкл.
- d Символ угла наклона
- e Предупреждение о разрядке батареек
- f Калибровка завершена
- g Предупреждение: диапазон измерения
- h Угол наклона

Русский | 55

**Технические данные**

<b>Перекрестный лазер</b>	<b>PLL 2</b>
Товарный №	3 603 F53 4..
Рабочий диапазон прибл. до	10 м
Диапазон измерений	0 – 90°
Точность нивелирования	± 0,5 мм/м
Точность измерения	
– цифровое (ватерпас)	± 0,2° A) B)
– лазерными линиями	± 1,2°
Типичный диапазон автоматического нивелирования	± 4°
Типичное время нивелирования	< 5 с
Автоматическое нивелирование	●
Горизонтальный режим/вертикальный режим	●
Режим перекрестных линий	●
Функция наклона с отображением угла	●
Цифровой ватерпас	●
Рабочая температура	+ 10 °C ... + 40 °C
Температура хранения	- 20 °C ... + 70 °C
Относительная влажность воздуха не более	90 %
Класс лазера	2
Тип лазера	640 нм, < 1 мВт
C <sub>6</sub> (лазерная линия)	1
Резьба для штатива	1/4"
Батарейки	3 x 1,5 В LR03 (AAA)
A) После калибровки при 0° и 90° при дополнительной погрешности шага макс. ± 0,02° /градуса до 90°.	
B) свыше 25 °C постепенное ухудшение	
Однозначная идентификация Вашего измерительного инструмента возможна по серийному номеру <b>10</b> на заводской табличке.	

## 56 | Русский

### Перекрестный лазер PLL 2

Продолжительность работы, ок.	5 ч
Вес согласно EPTA-Procedure 01/2003	0,4 кг
Размеры (длина x ширина x высота)	123 x 67 x 110 мм
A) После калибровки при 0° и 90° при дополнительной погрешности шага макс. ±0,02° /градуса до 90°.	
B) свыше 25 °C постепенное ухудшение	
Однозначная идентификация Вашего измерительного инструмента возможна по серийному номеру <b>10</b> на заводской табличке.	

## Сборка

### Установка/замена батареек

В измерительном инструменте рекомендуется использовать щелочно-марганцевые батарейки.

Чтобы открыть крышку батарейного отсека **7**, нажмите на фиксатор **8** и поднимите крышку. Вставьте батарейки. Следите за правильной полярностью в соответствии с изображением на внутренней стороне крышки секции для батареек.

Всегда заменяйте все батарейки одновременно. Применяйте только батарейки одного изготовителя и с одинаковой емкостью.

► **Если Вы не пользуетесь продолжительное время измерительным инструментом, то батарейки должны быть вынуты из инструмента.** При продолжительном хранении батарейки могут окислиться и разрядиться.

## Работа с инструментом

### Эксплуатация

- **Защищайте измерительный инструмент от влаги и прямых солнечных лучей.**
- **Защищайте измерительный инструмент от экстремальных температур или колебаний температуры.** Не оставляйте измерительный инструмент, например, продолжительное время в автомобиле. При больших колебаниях температуры перед включением следует выдержать инструмент до выравнивания температуры.

Русский | 57

► **Избегайте сильных толчков и падений измерительного инструмента.** Повреждения измерительного инструмента могут сказываться на его точности. После каждого сильного толчка или падения проверяйте лазерные линии по известной Вам горизонтальной или вертикальной контрольной линии.

► **При транспортировке выключайте измерительный инструмент.** При выключении блокируется маятниковый механизм, который иначе при резких движениях может быть поврежден.

#### Включение/выключение

Чтобы **включить** измерительный инструмент, сдвиньте выключатель 5 в одно из положений «**On**» ( ).

► **Не направляйте лазерный луч на людей или животных и не смотрите сами в лазерный луч, в том числе и с большого расстояния.**

Для **выключения** измерительного инструмента передвиньте выключатель 5 в положение «**Off**». При выключении маятниковый механизм блокируется.

► **Не оставляйте без присмотра включенный измерительный инструмент и выключайте его после использования.** Другие лица могут быть ослеплены лазерным лучом.

В целях экономии электроэнергии включайте измерительный инструмент, только когда Вы работаете с ним.

#### Режимы работы (см. рис. A – D)

После включения измерительный инструмент находится в режиме **Автоматического нивелирования** или в режиме **Функции нивелирования с отображением угла** .

Чтобы сменить режим, нажимайте на кнопку «**Mode** 2» до тех пор, пока нужный режим не отобразится на дисплее.

На выбор имеются следующие режимы:

Режим **Автоматического нивелирования**:

**Индикатор Режим работы**



#### Режим перекрестных линий

(см. рис. А): Измерительный инструмент излучает одну горизонтальную и одну вертикальную линию и следит за их нивелированием.

58 | Русский

**Индикатор Режим работы**



**Горизонтальный режим** (см. рис. В): Измерительный инструмент излучает одну горизонтальную линию и следует за ее нивелированием.



**Вертикальный режим** (см. рис. С): Измерительный инструмент излучает одну вертикальную линию и следует за ее нивелированием.



Выход за диапазон самонивелирования  $\pm 4^\circ$ , автоматическое нивелирование не возможно (показание мигает). Лазерная линия гаснет.

**Режим Функция наклона с отображением угла:**

**Индикатор Режим работы**

**Горизонтальный режим.**



**Горизонтальный режим.** Наклон измерительного инструмента влево.\*



**Горизонтальный режим.** Наклон измерительного инструмента вправо.\*



**Режим перекрестных линий** (см. рис. D): Измерительный инструмент излучает две перекрещивающиеся лазерные линии, направление которых может быть выбрано произвольно и которые не обязательно должны находиться под прямым углом.



**Режим перекрестных линий.** Наклон измерительного инструмента влево.\*



**Режим перекрестных линий.** Наклон измерительного инструмента вправо.\*

\* Угол наклона **h** и лазерные линии отображаются лишь начиная с наклона в  $> \pm 2^\circ$ .

Русский | 59

**Индикатор Режим работы**

**Цифровой ватерпас.** Измерительный инструмент проверяет горизонталь или вертикаль как ватерпас. Лазерные линии не проецируются.

**Цифровой ватерпас.** Наклон измерительного инструмента влево.  
Наименьший отображаемый угол составляет  $0,1^\circ$ .

**Цифровой ватерпас.** Наклон измерительного инструмента вправо.  
Наименьший отображаемый угол составляет  $0,1^\circ$ .

Превышение угла наклона  $\pm 10^\circ$  вперед (в направлении лазера) или назад (в направлении дисплея) (показание мигает). Лазерная линия гаснет.

Идет калибровка (показание мигает).

**CR 1** **CR 2**

Калибровка завершена.

**CR 1 ✓** **CR 2 ✓**

\* Угол наклона **h** и лазерные линии отображаются лишь начиная с наклона в  $> \pm 2^\circ$ .

Прочие показания дисплея:

**Индикатор Описание**

**Измерительный инструмент включается.**

Если в течение прибл. 30 мин. на измерительном инструменте не будет нажиматься никаких кнопок, измерительный инструмент с целью экономии батарей автоматически выключается.

**Автоматическое нивелирование (см. рис. E – F)**

Установите измерительный инструмент на прочное горизонтальное основание или закрепите его на штативе **12**.

Выберите режим работы с автоматическим нивелированием.

После включения автоматическое нивелирование автоматически выравнивает неровности в диапазоне автоматического нивелирования  $\pm 4^\circ$ . Нивелирование завершено, как только лазерные линии перестали перемещаться. Режим работы отображается на дисплее.

Если автоматическое нивелирование невозможно, напр., т. к. поверхность, на которой установлен измерительный инструмент, отличается от горизонтали более чем на  $4^\circ$ , показания дисплея **4** мигают и лазер автоматически отключается (см. рис. F). В таком случае установите измерительный инструмент горизонтально и обождите автоматическое самонивелирование. Как только измерительный инструмент вернется в диапазон самонивелирования  $\pm 4^\circ$ , загорается индикатор режима работы на дисплее **4** и лазер включается.

За пределами диапазона самонивелирования в  $\pm 4^\circ$  работа с автоматическим самонивелированием невозможна, поскольку невозможно гарантировать перпендикулярность лазерных линий.

При сотрясениях или изменениях положения во время работы измерительный инструмент автоматически самонивелируется. Во избежание ошибок проверяйте после каждого повторного нивелирования положение лазерных линий или отвесных лучей по отношению к реперным точкам.

#### Функция наклона с отображением угла

В этом режиме измерительный инструмент излучает одну горизонтальную или две перекрестные лазерные линии, которые можно направлять произвольно. Угол наклона отображается на дисплее.

#### Выравнивание с помощью лазерной мишени. (см. рис. G)

Чтобы обеспечить соответствие угла наклона на дисплее проецируемой лазерной линии на стене, измерительный инструмент нужно тарировать с помощью лазерной мишени. Установите лазерную мишень на стену. Выберите режим перекрестных линий или вертикальный режим режима **Автоматического нивелирования**. Убедитесь, что лазерная линия проходит через верхнюю и нижнюю красную отметку на лазерной мишени. Выберите один из режимов режима **Функция нивелирования с отображением угла** и проецируйте лазерную линию под нужным углом на стену. При этом не наклоняйте измерительный инструмент более чем на  $10^\circ$  вперед (в направлении лазера) или назад (в направлении дисплея). Иначе точность измерения может ухудшиться.

### Цифровой ватерпас

Измерительный инструмент проверяет горизонталь или вертикаль как ватерпас. Лазерные линии не проецируются.

При этом сторона, на которой находится выход лазерного луча, служит базовым краем. Для измерения угла ориентируйте этот базовый край по горизонтальной или вертикальной плоскости, которую Вы хотите измерить. При этом не наклоняйте измерительный инструмент более чем на 5° вперед (в направлении лазера) или назад (в направлении дисплея). Иначе точность измерения может ухудшиться.

### Указания по применению

#### Калибровка угломера без лазерных линий (напр., перед первым включением, после транспортировки или сильных перепадов температуры):

Установите измерительный инструмент на ровный стол с уклоном менее чем 5°. Выберите режим **Цифровой ватерпас**. Держите кнопку калибровки **«Cal» 3** до тех пор нажатой, пока не дисплее не появится галочка **f** и не будет постоянно отображаться **CA1**. Разверните измерительный инструмент в течение 15 секунд на 180° и еще раз нажмите на кнопку **«Cal» 3**, чтобы **CA2** на дисплее начало мигать. Калибровка завершена, если на дисплее появилась галочка **f** и **CA2** отображается непрерывно.

#### Контроль точности измерительного инструмента

Регулярно проверяйте точность измерения угла наклона. Это осуществляется путем измерения в двух направлениях (туда и обратно). Для этого положите измерительный инструмент на стол и измерьте угол наклона. Поверните измерительный инструмент на 180° и снова измерьте угол наклона. Разница отображаемого значения не должна превышать макс. 0,3°.

#### Работа со штативом (см. рис. H)

Штатив **12** представляет собой прочную, изменяемую по высоте опору для измерения. Установите измерительный инструмент гнездом под штатив **6** на резьбу 1/4" штатива, закрепив крепежным винтом штатива.

**Очки для работы с лазерным инструментом (принадлежности)**

Лазерные очки отфильтровывают окружающий свет. Благодаря этому красный свет лазера становится более ярким для человеческого глаза.

- **Не применяйте лазерные очки в качестве защитных очков.** Лазерные очки служат для лучшего распознавания лазерного луча, однако они не защищают от лазерного излучения.
- **Не применяйте лазерные очки в качестве солнечных очков или в уличном движении.** Лазерные очки не дают полной защиты от ультрафиолетового излучения и ухудшают восприятие красок.

## Техобслуживание и сервис

### Техобслуживание и очистка

Храните и переносите измерительный инструмент только в прилагающемся защитном чехле.

Содержите измерительный инструмент постоянно в чистоте.

Никогда не погружайте измерительный инструмент в воду или другие жидкости.

Вытирайте загрязнения сухой и мягкой тряпкой. Не используйте никаких очищающих средств или растворителей.

Очищайте регулярно особенно поверхности у выходного отверстия лазера и следите при этом за ворсинками.

На ремонт отправляйте измерительный инструмент в защитном чехле **13.**

### Сервис и консультирование на предмет использования продукции

Сервисная мастерская ответит на все Ваши вопросы по ремонту и обслуживанию Вашего продукта и по запчастям. Монтажные чертежи и информацию по запчастям Вы найдете также по адресу:

**[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)**

Коллектив сотрудников Bosch, предоставляющий консультации на предмет использования продукции, с удовольствием ответит на все Ваши вопросы относительного нашей продукции и ее принадлежностей.

Пожалуйста, во всех запросах и заказах запчастей обязательно указывайте 10-значный товарный номер по заводской табличке измерительного инструмента.

**Для региона: Россия, Беларусь, Казахстан, Украина**

Гарантийное обслуживание и ремонт электроинструмента, с соблюдением требований и норм изготовителя производятся на территории всех стран только в фирменных или авторизованных сервисных центрах «Роберт Бош».

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Использование контрафактной продукции опасно в эксплуатации, может привести к ущербу для Вашего здоровья. Изготовление и распространение контрафактной продукции преследуется по Закону в административном и уголовном порядке.

**Россия**

Уполномоченная изготовителем организация:

ООО «Роберт Бош»  
Ул. Академика Королева 13 стр. 5  
129515 Москва  
Россия  
Тел.: 8 800 100 8007 (звонок по России бесплатный)  
E-Mail: info.powertools@ru.bosch.com

Полную и актуальную информацию о расположении сервисных центров и приёмных пунктов Вы можете получить:

- на официальном сайте [www.bosch-pt.ru](http://www.bosch-pt.ru)
- либо по телефону справочно – сервисной службы Bosch 8 800 100 8007 (звонок по России бесплатный)

**Беларусь**

ИП «Роберт Бош» ООО  
Сервисный центр по обслуживанию электроинструмента  
ул. Тимирязева, 65А-020  
220035, г. Минск  
Беларусь  
Тел.: +375 (17) 254 78 71  
Тел.: +375 (17) 254 79 15/16  
Факс: +375 (17) 254 78 75  
E-Mail: pt-service.by@bosch.com  
Официальный сайт: [www.bosch-pt.by](http://www.bosch-pt.by)

## 64 | Українська

### Казахстан

ТОО «Роберт Бош»  
Сервисный центр по обслуживанию электроинструмента  
г. Алматы  
Казахстан  
050050  
пр. Райымбека 169/1  
уг. ул. Коммунальная  
Тел.: +7 (727) 232 37 07  
Факс: +7 (727) 233 07 87  
E-Mail: info.powertools.ka@bosch.com  
Официальный сайт: www.bosch.kz; www.bosch-pt.kz

### Утилизация

Отслужившие свой срок измерительные инструменты, принадлежности и упаковку следует сдавать на экологически чистую рекуперацию отходов.

Не выбрасывайте измерительные инструменты и аккумуляторные батареи/батарейки в бытовой мусор!

### Только для стран-членов ЕС:

В соответствии с европейской директивой 2012/19/EU отслужившие измерительные инструменты и в соответствии с европейской директивой 2006/66/EC поврежденные либо отработанные аккумуляторы/батарейки нужно собирать отдельно и сдавать на экологически чистую рекуперацию.

Возможны изменения.

## Українська

### Вказівки з техніки безпеки



Прочитайте всі вказівки і дотримуйтесь їх, щоб працювати з вимірювальним інструментом безпечно та надійно. Ніколи не доводьте попереджувальні таблички на вимірювальному інструменті до невідзначеності. ДОБРЕ ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ І ПЕРЕДАВАЙТЕ ЇХ РАЗОМ З ПЕРЕДАЧЕЮ ВИМІРЮВАЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТУ.

## Українська | 65

► **Обережно – використання засобів обслуговування і настроювання, що відрізняються від зазначених в цій інструкції, або використання дозволених засобів у недозволений спосіб, може призводити до небезпечних вибухів випромінювання.**

► **Вимірювальний інструмент постачається з попереджуальною табличкою (на зображенії вимірювального інструмента на сторінці з малюнком вона позначена номером 9).**



► Якщо текст попереджуальної таблички не на мові Вашої країни, заклейте його перед першою експлуатацією доданою наклейкою на мові Вашої країни.

**Не направляйте лазерний промінь на людей або тварин, і самі не дивіться на прямий або відображеній лазерний промінь.** Він може засліпити інших людей, спричинити нещасні випадки або пошкодити очі.

► У разі потрапляння лазерного променя в око, навмисне заплющіть очі і відразу відверніться від променя.

► **Нічого не міняйте в лазерному пристрой.**

► **Не використовуйте окуляри для роботи з лазером в якості захисних окулярів.** Окуляри для роботи з лазером призначенні для кращого розпізнавання лазерного променя, але вони не захищають від лазерного проміння.

► **Не використовуйте окуляри для роботи з лазером для захисту від сонця і за кермом.** Окуляри для роботи з лазером не захищають повністю від УФ-проміння і погрішують розпізнавання кольорів.

► **Віддавайте свій вимірювальний прилад на ремонт лише кваліфікованим фахівцям та лише з використанням оригінальних запчастин.** Тільки за таких умов Ваш вимірювальний прилад і надалі буде залишатися безпечним.

► **Не дозволяйте дітям користуватися без нагляду лазерним вимірювальним приладом.** Вони можуть ненавмисне засліпити інших людей.

► Не працюйте з вимірювальним приладом у середовищі, де існує небезпека вибуху внаслідок присутності горючих рідин, газів або пилу. У вимірювальному приладі можуть утворюватися іскри, від яких може займатися пил або пари.

**Не встановлюйте вимірювальний прилад поблизу кардіостимуляторів.** Магніт створює поле, яке може негативно впливати на функціональну здатність кардіостимулятора.

► Тримайте вимірювальний прилад на відстані від магнітних носіїв даних і чутливих до магнітних полів приладів. Магніт своєю дією може привести до необоротної втрати даних.

## Опис продукту і послуг

### Призначення

Вимірювальний прилад призначений для визначення та перевірки горизонтальних і вертикальних ліній, а також ліній під визначеним кутом. Крім того, вимірювальний інструмент призначений для визначення кутів об'єктів.

Вимірювальний прилад придатний для експлуатації виключно в приміщенні.

Вимірювальний інструмент не призначений для промислового використання.

### Зображені компоненти

Нумерація зображених компонентів посилається на зображення вимірювального приладу на сторінці з малюнком.

- 1 Лазерна лінія
- 2 Кнопка **Mode**
- 3 Кнопка для калібрування **Cal**
- 4 Дисплей
- 5 Вимикач

 On Автоматичне нівелювання ввімкнене

 On Функція нахилу з відображенням кута ввімкнена

Off Вимірювальний інструмент вимкнений

- 6** Гнізда під штатив 1/4"
- 7** Кришка секції для батарейок
- 8** Фіксатор секції для батарейок
- 9** Попереджуvalьна табличка для роботи з лазером
- 10** Серійний номер
- 11** Візорна марка
- 12** Штатив\*
- 13** Захисна сумка
- 14** Окуляри для роботи з лазером\*

\*Зображене чи описане приладдя не належить до стандартного обсягу поставки.

#### Елементи індикації

- a** Вимірювання кутів нахилу ввімкнене (автоматичне нівелювання вимкнене)
- b** Цифровий ватерпас ввімкнений
- c** Автоматичне нівелювання ввімкнене
- d** Символ кута нахилу
- e** Індикатор зарядженості батарейок
- f** Калібрування завершено
- g** Попередження про діапазон вимірювання
- h** Кут нахилу

#### Технічні дані

Перехресний лазер	PLL 2
Товарний номер	3 603 F53 4..
Робочий діапазон прибл. до	10 м
Діапазон вимірювання	0 – 90°
Точність нівелювання	± 0,5 мм/м
A) Після калібрування при 0° і 90° при додатковій похибці кроку макс. ± 0,02° /градус до 90°.	
B) вище 25 °C поступове погіршення	
Для точної ідентифікації вимірювального приладу на заводській табличці позначений серійний номер <b>10</b> .	

## 68 | Українська

### Перехресний лазер PLL 2

Точність вимірювання	
- цифрове (ватерпас)	± 0,2° A) B)
- лазерними лініями	± 1,2°
Діапазон автоматичного нівелювання, типовий	± 4°
Тривалість нівелювання, типова	< 5 с
Автоматичне нівелювання	●
Горизонтальний режим/вертикальний режим	●
Режим перехресних ліній	●
Функція нахилу з відображенням кута	●
Цифровий ватерпас	●
Робоча температура	+ 10 °C ... + 40 °C
Температура зберігання	- 20 °C ... + 70 °C
Відносна вологість повітря макс.	90 %
Клас лазера	2
Тип лазера	640 нм, < 1 мВт
C <sub>6</sub> (лазерна лінія)	1
Гніздо під штатив	1/4"
Батарейки	3 x 1,5 V LR03 (AAA)
Робочий ресурс, прибл.	5 год.
Вага відповідно до EPTA-Procedure 01/2003	0,4 кг
Розміри (довжина x ширина x висота)	123 x 67 x 110 мм

A) Після калібрування при 0° і 90° при додатковій похибці кроку макс.  
 ± 0,02° /градус до 90°.

B) вище 25 °C поступове погіршення

Для точної ідентифікації вимірювального приставку на заводській таблиці позначений серійний номер **10**.

## Монтаж

### Вставлення/заміна батарейок

Для вимірювального приладу рекомендується використовувати виключно лужно-марганцеві батареї.

Щоб відкрити кришку секції для батарейок **7**, натисніть на фіксатор **8** і підніміть кришку. Встроміть батарейки. Слідкуйте при цьому за правильним розташуванням полюсів, як це показано з внутрішнього боку кришки секції для батарейок.

Завжди мінайте одночасно всі батарейки. Використовуйте лише батарейки одного виробника і однакової ємності.

- **Виймайте батарейки, якщо Ви тривалий час не будете користуватися вимірювальним приладом.** При тривалому зберіганні батарейки можуть кородувати і саморозряджатися.

## Експлуатація

### Початок роботи

- **Захищайте вимірювальний прилад від вологи і сонячних променів.**
- **Не допускайте дії на вимірювальний прилад екстремальних температур та температурних перепадів.** Зокрема, не залишайте його на тривалий час в машині. Якщо вимірювальний прилад зазнав впливу перепаду температур, перш ніж вмикати його, дайте йому стабілізувати свою температуру.
- **Уникайте сильних поштовхів та падіння вимірювального приладу.** В результаті пошкодження вимірювального приладу може погрішитися його точність. Після сильного поштовху або падіння перевірте лазерну лінію за допомогою вже існуючої горизонтальної або вертикальної контрольної лінії.
- **Під час транспортування вимірювального приладу вимикайте його.** При вимкненні приладу маятниковий вузол блокується, щоб запобігти пошкодженню внаслідок сильних поштовхів.

## 70 | Українська

### Вимкнання/вимикання

Щоб **увімкнути** вимірювальний інструмент, пересуньте вимикач 5 у одне з положень «**On**» (**Off** **On** ).

► **Не спрямовуйте лазерний промінь на людей і тварин і не дивіться у лазерний промінь, включаючи і з великої відстані.**

Щоб **вимкнути** вимірювальний прилад, посуньте вимикач 5 в положення «**Off**». При вимкненні маятниковий вузол блокується.

► **Не залишайте увімкнutyй вимірювальний прилад без догляду, після закінчення роботи вимикайте вимірювальний прилад.**  
Інші особи можуть бути засліплені лазерним променем.

З метою заощадження електроенергії вмикайте вимірювальний інструмент, лише коли працюєте з ним.

### Режими роботи (див. мал. А – D)

Після ввімкнення вимірювальний інструмент знаходиться у режимі **Автоматичне нівелювання** або у режимі **Функція нахилу з відображенням кута** .

Для зміни режиму декілька разів натисніть кнопку «**Mode** 2», поки потрібний режим не відобразиться на дисплей.

Обирати можна серед таких режимів:

Режим **Автоматичне нівелювання**:

#### Індикатор Режим



##### Режим перехресних ліній (див. мал. А):

Вимірювальний інструмент випромінює одну горизонтальну і одну вертикальну лінію і здійснює автоматичне самонівелювання.



##### Горизонтальний режим (див. мал. В):

Вимірювальний інструмент випромінює одну горизонтальну лазерну лінію з автоматичним самонівелюванням.



##### Вертикальний режим (див. мал. С):

Вимірювальний інструмент випромінює одну вертикальну лазерну лінію з автоматичним самонівелюванням.



Діапазон автоматичного нівелювання  $\pm 4^\circ$  перевищений, автоматичне нівелювання неможливе (індикатор блимає). Лазерна лінія згасає.

## Режим Функція нахилу з відображенням кута:

## Індикатор Режим

Горизонтальний режим.



0.00°



0.00°

**Горизонтальний режим.** Вимірювальний інструмент нахиляється ліворуч.\*

0.00°

**Горизонтальний режим.** Вимірювальний інструмент нахиляється праворуч.\*

0.00°

**Режим перехресних ліній** (див. мал. D): Лазер випромінює дві перехресні лінії, які можна вільно спрямовувати і які не обов'язково повинні знаходитися перпендикулярно одна до одної.

0.00°

**Режим перехресних ліній.** Вимірювальний інструмент нахиляється ліворуч.\*

0.00°

**Режим перехресних ліній.** Вимірювальний інструмент нахиляється праворуч.\*

0.00°

**Цифровий ватерпас.** Вимірювальний інструмент перевіряє горизонтальну або вертикальну площину на штагл ватерпаса. Лазерні лінії не проектируються.

0.28.0

**Цифровий ватерпас.** Вимірювальний інструмент нахиляється ліворуч.

Найменший відображуваний кут складає 0,1°.



0.28.0

**Цифровий ватерпас.** Вимірювальний інструмент нахиляється праворуч.

Найменший відображуваний кут складає 0,1°.



0.00°

Перевищення кута нахилу  $\pm 10^\circ$  вперед (у напрямку лазера) або назад (у напрямку дисплея) (показання блимають). Лазерна лінія згасає.

\* Кут нахилу **h** і лазерні лінії починають відображатися лише починаючи з нахилу  $> \pm 2^\circ$ .

**Індикатор Режим****CR 1      CR 2**

Калібрування увімкнене (показання мигають).

**CR 1      CR 2**

Калібрування завершено.

\* Кут нахилу **h** і лазерні лінії починають відображатися лише починаючи з нахилу  $> \pm 2^\circ$ .

## Інші індикатори на дисплей:

**Індикатор Опис**

Вимірювальний інструмент вмикається.

**Автоматичне нівелювання (див. мал. E - F)**

Встановіть вимірювальний інструмент на тверду горизонтальну поверхню або закріпіть його на штативі **12**.

Виберіть один з режимів роботи з автоматичним самонівелюванням.

Після вимикання автоматичне нівелювання автоматично вирівнює нерівності у межах діапазону самонівелювання  $\pm 4^\circ$ . Нівелювання завершено, як тільки лазерні лінії припиняють свій рух. Режим відображується на дисплеї.

Якщо автоматичне нівелювання неможливе, напр., якщо поверхня, на якій встановлений вимірювальний інструмент, відрізняється від горизонтали більше ніж на  $4^\circ$ , показання на дисплеї **4** мигають і лазер автоматично вимикається (див. мал. F). У такому разі встановіть вимірювальний інструмент в горизонтальне положення і зачекайте, поки не буде здійснене автоматичне самонівелювання. Після того, як вимірювальний інструмент знову буде знаходитися в межах автоматичного нівелювання  $\pm 4^\circ$ , індикатор режиму роботи загоряється на дисплеї **4** і лазер вмикається.

## Українська | 73

За межами діапазону автоматичного нівелювання  $\pm 4^\circ$  працювати з автоматичним нівелюванням не можливо, оскільки не можна забезпечити перпендикулярність лазерних ліній між собою.

При струсах та змінах положення протягом експлуатації вимірювальний інструмент знову автоматично нівелюється. Після повторного нівелювання, щоб запобіти помилкам, перевірте положення лазерних ліній відносно базових точок.

#### **Функція нахилу з відображенням кута**

У цьому режимі лазер випромінює одну горизонтальну або дві перехресні лінії, які можна вільно спрямовувати. Кут нахилу відображується на дисплей.

#### **Вирівнювання за допомогою візорної марки (див. мал. G)**

Для забезпечення відповідності між кутом нахилу, що відображується на дисплеї, і лазерними лініями, що проекуються на стіну, необхідно налаштувати вимірювальний інструмент за допомогою візорної марки. Приставте візорну марку до стіни. Оберіть режим перехресних ліній або вертикальний режим режиму **Автоматичне нівелювання**. Переконайтесь в тому, що лазерна лінія проходить через червоні позначки у верхній та нижній частині візорної марки. Оберіть будь-який з режимів режиму **Функція нахилу з відображенням кута** і спроектуйте лазерну лінію під потрібним кутом на стіну. При цьому не нахиляйте вимірювальний інструмент більше ніж на  $10^\circ$  вперед (у напрямку лазера) або назад (у напрямку дисплея). Інакше точність вимірювання може погіршитися.

#### **Цифровий ватерпас**

Вимірювальний інструмент перевіряє горизонтальну або вертикальну площину на кшталт ватерпаса. Лазерні лінії не проекуються.

Бік вихідного отвору для лазерного променя слугує при цьому базовим краєм. Для вимірювання кута орієнтуйте цей базовий край на горизонтальну або вертикальну площину, що буде вимірюватися. При цьому не нахиляйте вимірювальний інструмент більше ніж на  $5^\circ$  вперед (у напрямку лазера) або назад (у напрямку дисплея). Інакше точність вимірювання може погіршитися.

### Вказівки щодо роботи

**Калібрування кутоміра без лазерних ліній (напр., перед першим вмикання, після транспортування або значного перепаду температури):**

Встановіть вимірювальний інструмент на рівний стіл, з кутом нахилу не більше 5°. Оберіть режим **Цифровий ватерпас**. Тримайте кнопку для калібрування **«Cal» 3** натиснутою, поки на дисплей не відобразиться галочка **f i CA1** не буде відображатися постійно. Протягом 15 секунд поверніть вимірювальний інструмент на 180° і знову натисніть на кнопку **«Cal» 3**, поки **CA2** не замигає на дисплей. Калібрування завершено, коли на дисплей з'явилася галочка **f i CA2** відображується постійно.

### Перевірка точності вимірювального приладу

Регулярно перевіряйте точність вимірювання кута нахилу. Це здійснюється шляхом вимірювання в обох напрямках. Для цього покладіть вимірювальний прилад на стіл та виміряйте кут нахилу. Поверніть вимірювальний прилад на 180° та знову виміряйте кут нахилу. Різниця відображеного значення не повинна перевищувати макс. 0,3°.

### Робота зі штативом (див. мал. H)

Штатив **12** забезпечує стабільну підставку для вимірювання, висоту якої можна регулювати. Поставте вимірювальний прилад гніздом під штатив **6** на різьбу 1/4" штатива і затисніть його фіксуючим гвинтом штатива.

### Окуляри для роботи з лазером (приладдя)

Окуляри для роботи з лазером відфільтровують світло зовнішнього середовища. Завдяки цьому червоне світло лазера здається для очей світлішим.

- ▶ **Не використовуйте окуляри для роботи з лазером в якості захисних окулярів.** Окуляри для роботи з лазером призначенні для кращого розпізнавання лазерного променя, але вони не захищають від лазерного проміння.
- ▶ **Не використовуйте окуляри для роботи з лазером для захисту від сонця і за кермом.** Окуляри для роботи з лазером не захищають повністю від УФ-проміння і погіршують розпізнавання кольорів.

## Технічне обслуговування і сервіс

### Технічне обслуговування і очищення

Зберігайте і переносять вимірювальний прилад лише в захисній сумці, яка іде в комплекті.

Завжди тримайте вимірювальний прилад в чистоті.

Не занурюйте вимірювальний прилад у воду або інші рідини.

Витирайте забруднення вологого м'якою ганчіркою. Не користуйтесь мийними засобами і розчинниками.

Зокрема, регулярно прочищайте поверхні коло вихідного отвору лазера і спідкуйте при цьому за тим, щоб не залишалося ворсинок.

Надсилайте вимірювальний прилад на ремонт в захисній сумці **13**.

### Сервіс та надання консультацій щодо використання продукції

Сервісна майстерня відповість на запитання стосовно ремонту і технічного обслуговування Вашого виробу. Малюнки в деталях і інформацію щодо запчастин можна знайти за адресою:

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Команда співробітників Bosch з надання консультацій щодо використання продукції із задоволенням відповість на Ваші запитання стосовно нашої продукції та приладдя до неї.

При будь-яких запитаннях і замовленні запчастин, будь ласка, обов'язково зазначайте 10-значний товарний номер, що знаходиться на заводській таблиці вимірювального приладу.

Гарантійне обслуговування і ремонт електроінструменту здійснюються відповідно до вимог і норм виготовлювача на території всіх країн лише у фірмових або авторизованих сервісних центрах фірми «Роберт Бош».

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Використання контрафактної продукції небезпечно в експлуатації і може мати негативні наслідки для здоров'я. Виготовлення і розповсюдження контрафактної продукції переслідується за Законом в адміністративному і кримінальному порядку.

**Україна**

ТОВ «Роберт Бош»

Сервісний центр електроінструментів

вул. Крайня, 1, 02660, Київ-60

Україна

Тел.: (044) 4 90 24 07 (багатоканальний)

E-Mail: pt-service.ua@bosch.com

Офіційний сайт: www.bosch-powertools.com.ua

Адреса Регіональних гарантійних сервісних майстерень зазначена в  
Національному гарантійному талоні.

**Утилізація**

Вимірювальні прилади, приладдя і упаковку треба здавати на  
екологічно чисту повторну переробку.

Не викидайте вимірювальні інструменти та акумуляторні батареї/  
батарейки в побутове сміття!

**Лише для країн ЄС:**



Відповідно до європейської директиви 2012/19/EU та  
європейської директиви 2006/66/ЕС відпрацьовані  
вимірювальні прилади, пошкоджені або відпрацьовані  
акумуляторні батареї/батарейки повинні здаватися  
окремо і утилізуватися екологічно чистим способом.

Можливі зміни.

## Қазақша

### Қауіпсіздік нұсқаулары



Өлшеу құралымен қауіпсіз және сенімді жұмыс  
істеге үшін барлық құскаптықтарды оқып орындау  
керек. Өлшеу құралындағы ескертулерді  
корінбейтін қылмақыз. ОСЫ НҰСҚАУЛАРДЫ  
САҚТАП, ӨЛШЕУ ҚҰРАЛЫН БАСҚАЛАРҒА БЕРГЕНДЕ  
ОЛАРДЫ ҚОСА ҰСЫНЫҢЫЗ.