

REDVERG

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



**АККУМУЛЯТОРНЫЕ ШУРУПОВЁРТЫ
RD-SD18V/RD-ISD18V**

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

Аккумуляторный шуруповёрт RD-SD18V предназначен:

- для безударного сверления металла, древесины, пластмассы и подобных материалов;
- для вворачивания/выкручивания шурупов и нарезания резьбы;

Аккумуляторный ударный шуруповёрт RD-ISD18V предназначен:

- для безударного сверления металла, древесины, пластмассы и подобных материалов;
- для вворачивания/выкручивания шурупов и нарезания резьбы;
- для ударного сверления каменной кладки, кирпича и камня.

За ущерб, возникший в результате использования не по назначению, ответственность несет только пользователь.

Необходимо соблюдать общепринятые правила предотвращения несчастных случаев, а также указания, приведенные в данном руководстве.

2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.

Во избежание травм и возникновения опасных ситуаций инструмент следует эксплуатировать в соответствии с требованиями данной инструкции.

Прочитайте также отдельно приложенную инструкцию по технике безопасности.

- Перед работой убедитесь, что обрабатываемый объект надежно зафиксирован.
- В зоне сверления не должно быть электропроводки, труб или коммуникаций.
- Избегайте непреднамеренного нажатия на выключатель при перемещении инструмента вдоль тела и при подключении аккумулятора к инструменту.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия инструмента и не допускайте их засорения.
- При заклинивании сверла немедленно выключите инструмент.
- Аккумулятор должен быть отсоединен от инструмента:
 - если инструмент не используется,
 - при проведении техобслуживания инструмента.
- При смене принадлежностей поставьте переключатель направления вращения в среднее положение (при этом шпиндель будет заблокирован).
- Не подключайте зарядное устройство к сети электропитания через слишком длинный удлинитель.
- Зарядное устройство предназначено только для зарядки аккумулятора данного инструмента. В целях Вашей безопасности не рекомендуем использовать его для зарядки иных батарей. По этой же причине для зарядки данного аккумулятора не следует пользоваться иными зарядными устройствами.
- Перед зарядкой аккумулятора убедитесь, что напряжение зарядного устройства совпадает с напряжением сети питания.
- Необходимо отключать зарядное устройство от сети электропитания:
 - когда оно не используется;
 - в процессе его технического обслуживания;
 - перед подключением или отключением от него аккумулятора.
- Не проводите зарядку аккумулятора при температуре ниже +10°C или выше +40°C, а также под дождём, во влажных помещениях, вблизи легковоспламеняющихся веществ.
- В процессе работы аккумулятор нагревается. Не следует заряжать нагретый аккумулятор.
- Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия зарядного устройства оставались открытыми.
- При отключении вилки зарядного устройства из розетки не прилагайте физического усилия к шнуру питания. Это может привести к его повреждению.
- В случае неисправности или износа шнура питания зарядного устройства его необходимо заменить на новый.

- Запрещается бросать аккумулятор в огонь или воду, подвергать его воздействию высоких температур. Это может привести к короткому замыканию, взрыву или выбросу в окружающую среду вредных химических веществ.
- Во избежание короткого замыкания не следует:
 - подключать дополнительные провода к контактам аккумулятора;
 - хранить аккумулятор вместе с небольшими металлическими предметами, такими как скрепки, монеты, метизные изделия.
- Хранение аккумулятора при температуре выше +45°C ведёт к его выходу из строя.
- В целях Вашей безопасности не рекомендуется разбирать аккумулятор и зарядное устройство самостоятельно.
- При несоблюдении правил данной инструкции или температурных условий может произойти протечка аккумулятора. В случае попадания электролита из аккумулятора на кожу следует немедленно промыть ее водой. При попадании электролита в глаза промойте их водой в течение 10 минут, затем обратитесь к врачу.
- В нормальном состоянии в начале зарядки разряженной батареи на зарядном устройстве загораются красный и зеленый индикаторы.

По окончании зарядки остается горящим только зеленый индикатор. Если же на включенном зарядном устройстве не горит ни один из индикаторов, нужно прекратить пользоваться аккумулятором и зарядным устройством и обратиться в сервисную службу.

- Если аккумулятор нагрелся в процессе работы, то перед зарядкой необходимо дать ему остить в течение 30 минут.
- Перед продолжительным хранением аккумулятор желательно зарядить.

ВНИМАНИЕ!

Для ввода в эксплуатацию нового аккумулятора необходимо:

- 1) полностью разрядить аккумулятор в рабочем режиме;
- 2) зарядить аккумулятор с использованием штатного зарядного устройства в течение 3-5 часов;
- 3) повторить вышеуказанные (1-2) действия 3-5 раз для достижения расчетной емкости аккумулятора.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

| Характеристики. | RD-SD18V | RD-ISD18V |
|---|----------------|----------------|
| Напряжение питания. | 18В | 18В |
| Число оборотов на хол. ходу. | | |
| 1 скорость: | 0-400 об/мин. | 0-400 об/мин. |
| 2 скорость: | 0-1400 об/мин. | 0-1400 об/мин. |
| Наибольший крутящий момент. | 45Нм. | 45 Нм. |
| Число ступеней регулировки крутящего момента. | 21+1 | 21+1+1 |
| Режим удара. | нет | есть |
| Батарея аккумуляторная: | | |
| -тип элементов | Li-ion | Li-ion |
| - ёмкость | 2,0 Ач | 2,0 Ач |
| - время зарядки | 1 час. | 1 час. |
| Количество аккумуляторов | 2 | 2 |
| Тип патрона. | БЗП 13мм. | БЗП 13мм. |
| Наибольший диаметр сверления: | | |
| -сталь | 13мм | 13 мм. |
| -древесина | 45 мм. | 45 мм. |
| - кирпич | | 16 мм. |

Дополнительные возможности и функции.

| | | |
|--|------|-------|
| Автоматическая блокировка шпинделя. | Есть | Есть. |
| Реверс. | Есть | Есть. |
| LED подсветка. | Есть | Есть. |
| Индикатор уровня зарядки аккумулятора (на самом аккумуляторе). | Есть | Есть. |
| Металлическая скоба для транспортировки. | Есть | Есть. |


4. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ.

В комплект поставки шуруповертов входят:

- шуруповерт - 1шт.
- зарядное устройство - 1шт.
- аккумуляторная батарея- 2шт.
- двухсторонняя бита- 1шт.
- пластиковый кейс- 1шт.
- инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию на русском языке - 1шт.

5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ.

5.1. Общий вид шуруповёртов представлен на рис. 1:

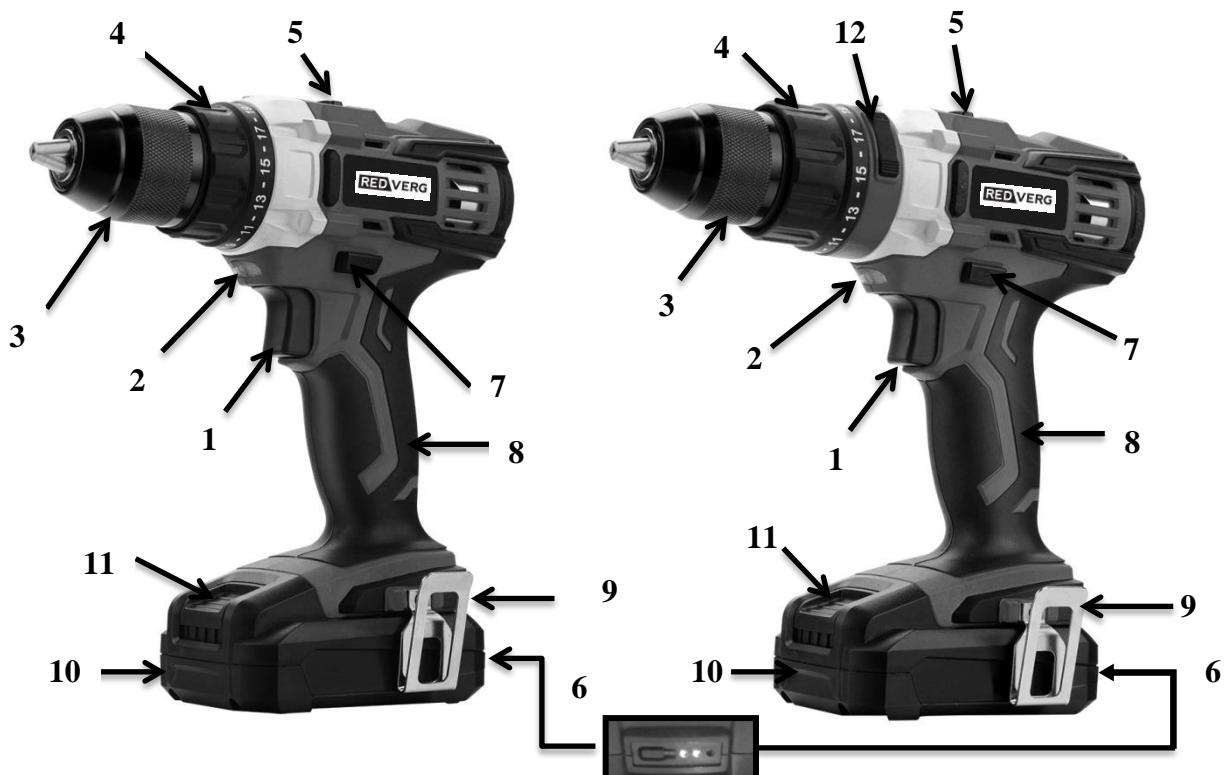

1. Клавиша выключателя;
2. LED подсветка;
3. Патрон БЗП (цельнометаллический);
4. Муфта регулировки крутящего момента;
5. Переключатель скоростей;
6. Индикатор уровня зарядки АКБ;
7. Переключатель Реверса;
8. Обрезиненная рукоятка;
9. Металлическая скоба;

10. Li-ion аккумуляторная батарея 18В;
11. Фиксатор аккумуляторной батареи.
12. Муфта переключения режимов
(Сверление-Заворачивание шурупов-Удар
для модели RD-ISD18V).

5.2. Шуруповёрты состоят из корпуса с расположенным в нем двигателем постоянного тока и планетарным редуктором, обеспечивающим задание предельного момента на шпинделе с помощью регулируемой механической муфты **4** (рис.1). Нижняя часть корпуса переходит в рукоятку **8**, в которой установлена клавиша выключателя **1**. Нижняя часть рукоятки имеет разъём для присоединения аккумуляторной батареи **10**.

5.3. Аккумуляторная батарея **10** устанавливается в разъём плавным перемещением вдоль горизонтальной оси рукоятки по направляющим до защёлкивания фиксатора **11**. Всегда вставляйте батарею полностью до щелчка. Если этого не сделать, батарея может неожиданно выпасть из инструмента и повредится или причинить Вам или кому-либо около Вас травмы.

Не прилагайте усилий при вставке батареи. Если она вставляется с трудом, значит, вставляется не правильно.

Для снятия батареи нажмите на фиксатор **11** пальцем и извлеките батарею. (рис.2)



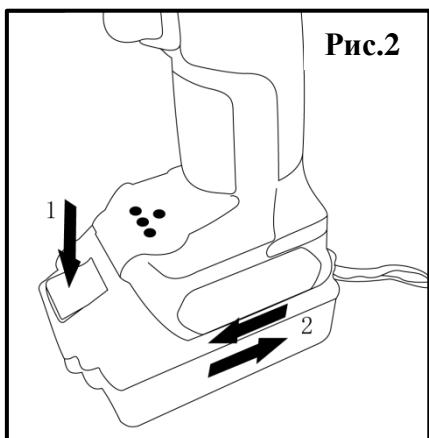



Рис.2

5.4. Включение машины осуществляется нажатием на клавишу выключателя **1**, выключение двигателя при отпускании этой клавиши (рис.3) а плавное изменение частоты вращения шпинделя от минимального до максимального значения изменением усилия нажатия на клавишу (рис.4).

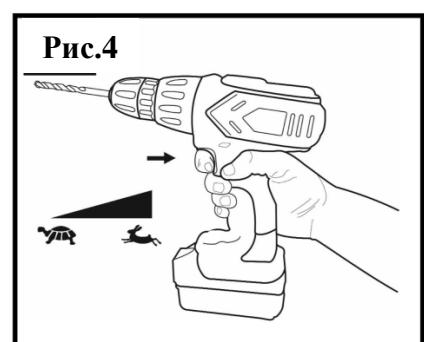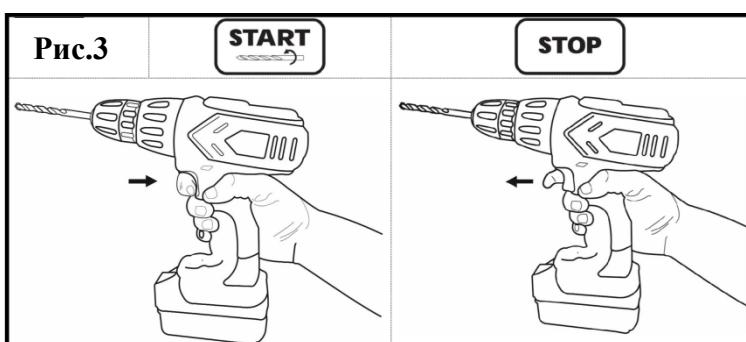

5.5. Переключатель реверса 7(рис.1 и рис.5) служит для изменения направления вращения шпинделя.

Рис.5

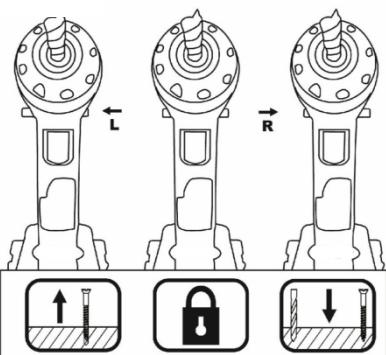


Нажмите на рычаг реверсивного переключателя со стороны **R** для вращения по часовой стрелке или со стороны **L** для вращения против часовой стрелки. Когда рычаг реверсивного переключателя находится в нейтральном положении, клавишу выключателя нажать нельзя.

Внимание: переключать клавишу 7 можно лишь после полной остановки шпинделя. Изменение направления вращения до полной остановки инструмента может привести к его повреждению.

Если инструмент не используется, всегда переводите рычаг реверсивного переключателя в нейтральное положение.

5.6. Для изменения скорости, сначала отключите инструмент, затем переведите переключатель скоростей 5(рис.1) в положение «1» (рисунок 6) для низкой скорости или в положение «2» для высокой скорости.

Рис.6

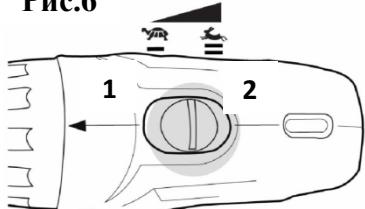


Всегда полностью переводите переключатель в правильное положение. Если вы работаете с шуруповертом, а переключатель скорости находится посередине между «1» и «2», это может привести к повреждению инструмента.
Не используйте переключатель скорости при работающем шуруповёрте, это может привести к повреждению инструмента.

5.7. Изменение предельного момента затяжки осуществляется установкой муфты 4(рис.1 и рис.7) в положение, указанное стрелкой на корпусе, а изменение режимов работы для модели ударного шуруповёрта RD-ISD18V с помощью муфты 12) рис.1 и рис.7):

- положение **1-21** служат для заворачивания/отворачивания винтов;
- положение **«Сверло»** служит для безударного сверления металла, древесины, пластмассы и подобных материалов;
- положение **«Молоток»** служит для ударного сверления каменной кладки, кирпича и камня (для модели ударного шуруповёрта RD-ISD18V).

Рис.7

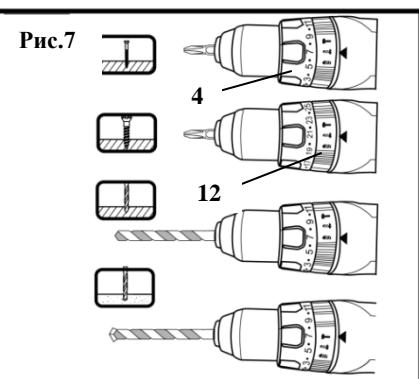

Перед началом работы, закрутите пробный винт в материал или деталь из пробного материала, чтобы определить, какой уровень крутящего момента необходим для данного случая.

Муфта регулировки не блокируется, если указатель расположен посередине градациями.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ШУРУПОВЁРТОМ.

6.1. Перед началом работы с шуруповертом убедитесь, что условия работы соответствуют требованиям настоящей инструкции.

6.2. Соблюдайте особую осторожность при работе в зоне электрической проводки.

6.3. При эксплуатации шуруповерта **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:

- использовать шуруповерт не по назначению, установленному настоящей инструкцией;
- пользоваться шуруповёртом при наличии механических повреждений на его поверхности, а также на аккумуляторной батарее или сверлильном патроне;
- использовать инструмент с рабочими размерами, а также другими параметрами, не соответствующими установленным в данной инструкции, или имеющими механические повреждения;
- перегружать шуруповерт, прилагая чрезмерное (вызывающее значительное падение оборотов шпинделя) усилие к рабочему инструменту во время работы, так как это ведет к преждевременному выходу из строя электродвигателя и аккумуляторной батареи;
- передавать шуруповерт детям и лицам, не имеющим опыта пользования им.

6.4. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** эксплуатировать шуруповерт:

- если не выполнены или не удовлетворяются требования пк. 5.3;
- в помещениях с взрывоопасной и агрессивной средой, оказывающей опасное воздействие на детали инструмента;
- на открытых площадках в условиях воздействия капель и брызг (в т.ч. во время дождя и снегопада) и сильной запыленности окружающей воздушной среды;
- при неисправном выключателе или его нечёткой работе;
- при появлении дыма или запаха горящей изоляции;
- при возникновении повышенного шума, стука и вибрации;
- при разгерметизации корпуса батареи и вытекании из неё электролитической массы;
- лицам находящимся под воздействием алкоголя или лекарственных препаратов психотропного действия.

6.5. При эксплуатации шуруповерта не требуется применение индивидуальных средств защиты от поражения электротоком, электробезопасность шуруповерта обеспечена применением безопасного напряжения для питания электропривода.

При выполнении работ всегда занимайте устойчивое положение.

При использовании шуруповерта на высоте убедитесь в отсутствии людей внизу. Крепко держите инструмент.

Сразу после окончания работ не прикасайтесь к бите, сверлу или детали.

Они могут быть очень горячими, что приведет к ожогам кожи.

6.6 Аккумуляторные батареи.

Перед использованием аккумуляторной батареи прочитайте все инструкции и предупреждающие надписи на зарядном устройстве, аккумуляторной батарее и инструменте, работающем от аккумуляторного блока.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- вскрывать аккумуляторные батареи;
- подвергать их воздействию пламени, интенсивного теплового или светового излучения (например, солнечных лучей), даже если они сильно повреждены или полностью вышли из строя аккумуляторные батареи могут взорваться под действием огня;
- ронять или ударять аккумуляторные батареи;
- пользоваться неисправной или поврежденной батареей;
- пользоваться аккумуляторными батареями других производителей;
- замыкать контакты аккумуляторной батареи между собой:
 - 1) не прикасайтесь к контактам какими-либо токопроводящими предметами;
 - 2) избегайте хранить аккумуляторный блок в контейнере вместе с другими

металлическими предметами, такими как гвозди, монеты и т.п.

3) не допускайте попадания на аккумуляторные батареи воды или дождя, замыкание контактов аккумуляторной батареи между собой может привести к возникновению большого тока, перегреву, возможным ожогам и даже разрыву блока.

Если время работы аккумуляторной батареи значительно сократилось, немедленно прекратите работу. В противном случае, может возникнуть перегрев блока, что приведет к ожогам и даже взрыву.

В случае попадания электролита в глаза, промойте их обильным количеством чистой воды и немедленно обратитесь к врачу. Это может привести к потере зрения. Когда аккумуляторный блок не используется, всегда закрывайте контакты аккумулятора специальной крышкой(если это предусмотрено конструкцией).

6.7 Зарядное устройство.

При пользовании зарядным устройством:

- следите за продолжительностью зарядки, не допускайте перезарядки батареи;
- не оставляйте зарядное устройство без надзора в процессе зарядки батареи;
- обеспечьте свободную циркуляцию воздуха вокруг зарядного устройства с целью предотвращения его перегрева;
- отключите зарядное устройство от сети питания по окончании зарядки;
- заряжайте аккумуляторные батареи только зарядным устройством предусмотренным производителем.

Зарядное устройство, подходящее для одного типа аккумуляторов, может привести к пожару при его использовании с другим аккумуляторным блоком.

ВНИМАНИЕ! Не допускайте, чтобы удобство или опыт эксплуатации шуруповёрта, полученный от многократного использования доминировали над строгим соблюдением правил техники безопасности при обращении с данным устройством. Неправильное использование инструмента или несоблюдение правил техники безопасности, указанных в данном руководстве, может привести к тяжелой травме.

7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ.

ВНИМАНИЕ! Схемы и рисунки в данной инструкции носят информативный характер и могут отличаться от конструкции вашей модели. Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию и технические параметры изделия без предупреждения.

7.1. Перед началом эксплуатации необходимо:

- насухо протереть ветошью наружные части шуруповерта;
- после транспортировки в зимних условиях перед включением выдержать шуруповерт при комнатной температуре до полного высыхания водяного конденсата;
- полностью разрядить, а потом зарядить аккумуляторную батарею.

7.2. Установка и снятие биты, сверла или насадки.

Данные шуруповёрты оборудованы системой автоматической блокировки шпинделя и одно муфтовым быстрозажимным патроном. Для установки насадки необходимо одной рукой взяться за подвижную муфту патрона и повернуть её против часовой стрелки для освобождения кулачков зажимного патрона. Вставьте биту или сверло в зажимной патрон как можно глубже. Поверните подвижную муфту патрона по часовой стрелке для затяжки патрона. Для снятия биты, поверните подвижную муфту против часовой стрелки (рис.8).

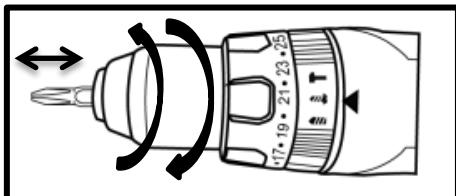


Рис.8

7.3. Приступая к работе, следует:

- проверить правильность и чёткость срабатывания всех функций выключателя;
- с помощью муфты 4 (рис.1) установить необходимый предельный момент затяжки (в зависимости от размера заворачиваемых винтов);
- опробовать работу шуруповерта на холостом ходу в течение 10-15 секунд (также после замены сверла или насадки).

7.4. Во время работы:

- избегайте длительной непрерывной работы шуруповерта;
- не допускайте механических повреждений, ударов, падений шуруповерта и т.п.;
- оберегайте шуруповерт от воздействия внешних источников тепла или химически активных веществ, а также от попадания жидкостей и посторонних твердых предметов внутрь шуруповерта;
- обеспечьте эффективное охлаждение шуруповерта и отвод продуктов обработки из зон сверления;
- следите за состоянием сверла и нагревом электродвигателя.

7.5. Работа в режиме шуруповерта.

Выберете крутящий момент затяжки. Вставьте отверстие биты в головку винта и надавите на инструмент. Включите шуруповерт на медленной скорости, затем постепенно увеличивайте её. Отпустите клавишу выключателя, как только сработает сцепление.

Следите за тем, чтобы отверточная бита вставлялась прямо в головку винта, иначе можно повредить винт или биту.

При работе с винтами для дерева, высверлите пробные отверстия для упрощения работы и предотвращения разламывания деревянной рабочей детали.

Рекомендуемые размеры отверстий приведены в таблице 1.

| Номинальный диаметр шурупа. | Рекомендуемый размер пробного отверстия. |
|-----------------------------|--|
| 3,1мм | 2,0-2,2мм |
| 3,5мм | 2,2-2,5мм |
| 3,8мм | 2,5-2,8мм |
| 4,5мм | 2,9-3,2мм |
| 4,8мм | 3,1-3,4мм |
| 5,1мм | 3,3-3,6мм |
| 5,5мм | 3,5-3,9мм |
| 5,8мм | 4,0-4,2мм |
| 6,1мм | 4,2-4,4мм |

7.6. Безударное сверление.

Установите муфту регулировки крутящего момента 4 в положение «Сверло» для модели RD-SD18V.

Установите муфту выбора режимов работы 12 (рис.1 и рис.7) в положение «Сверло» для модели RD-ISD18V.

Для сверления в дереве используйте специально предназначенные для этого сверла.

Для предотвращения скольжения сверла при начале сверления металлов, сделайте углубление с помощью кернера и молотка в точке сверления. Вставьте острие сверла в выемку и начните сверлить. При сверлении металлов используйте смазку для резки.

Исключение составляют чугун и латунь, которые надо сверлить насухо.

Чрезмерное нажатие на инструмент не ускорит сверление, а только повредит наконечник сверла, снизит производительность инструмента и сократит срок его службы.

ВНИМАНИЕ! Когда просверливаемое отверстие становится сквозным, на инструмент воздействует значительная сила. Крепко удерживайте шуруповерт и будьте осторожны, когда сверло начинает проходить сквозь обрабатываемую деталь.

Застрявшее сверло можно вынуть путем простого переключения реверса на обратное вращение задним ходом. Однако инструмент может повернуться в обратном направлении слишком быстро, если его не держать крепко.

Всегда закрепляйте небольшие обрабатываемые детали в тисках или подобном зажимном устройстве.

7.7. Ударное сверление (только для модели RD-ISD18V).

Установите муфту выбора режимов работы **12** (рис.1 и рис. 7) в положение «**Молоток**».

Этот режим используется для ударного сверления каменной кладки, кирпича и камня.

Соблюдайте меры предосторожности такие же как при работе в режиме безударного сверления (п. 7.6).

7.8. По окончании работы:

- очистите машину и её дополнительные принадлежности от грязи, запрещается для этого использовать бензин, растворитель, спирт и т.п., это может привести к изменению цвета, деформации и появлению трещин;
- храните машину при температуре окружающей среды от +1°C до +35°C и относительной влажности воздуха не более 80%;
- при длительных перерывах в работе патрон и шпиндель покройте слоем консервационной смазки, аккумуляторную батарею снимите с шуруповерта.

7.9. Зарядка аккумуляторной батареи.

- Не заряжайте аккумулятор, если температура ниже 0°C или выше 45°C.
- Не пытайтесь использовать повышающий трансформатор, двигатель-генератор или электрическую розетку постоянного тока.
- Не допускайте закрывания или засора вентиляционных отверстий в зарядном устройстве.
- Обеспечьте защиту полюсов аккумулятора, когда он не используется.
- Не замыкайте полюсы аккумулятора.
- Не дотрагивайтесь до полюсов электропроводными материалами.
- Не храните аккумулятор в контейнере вместе с другими металлическими предметами, такими как гвозди, монеты и т.д.
- Защитите аккумулятор от воздействия воды или дождя.

Предупреждение! Замыкание аккумулятора может привести к подаче тока большой силы, перегреву, ожогам и даже поломке.

- Не храните инструмент и аккумулятор там, где температура может достигать или превышать 45°C .
- Не сжигайте аккумулятор, даже если он сильно поврежден или полностью изношен. Аккумулятор может взорваться в огне.
- Не бросайте, не трясите и не ударяйте аккумулятор.
- Не осуществляйте зарядку внутри каких-либо ящиков или контейнеров.

Аккумулятор должен находиться в хорошо проветриваемом месте во время зарядки
Данный новый тип аккумуляторных батарей (**Li-ion**) имеет ряд значительных преимуществ по сравнению с традиционными никель-кадмиевыми аккумуляторами.

- Отсутствие эффекта запоминания, т.е. аккумулятор может заряжаться в любое время, перед или после использования, независимо от уровня заряда и без потери емкости;
- Крайне низкая скорость естественного саморазряда, поэтому аккумулятор можно использовать даже после длительного периода хранения;

- Малый вес;
- Долгий срок службы.

7.9.1. Тестовая зарядка зарядным устройством.

ПРИМЕЧАНИЕ: Новые аккумуляторы заряжены не полностью и подлежат зарядке перед использованием в вашем аккумуляторном инструменте.



1. Подключите зарядное устройство к надлежащему источнику питания пер. тока. Загорится немигающий ЗЕЛЕНЫЙ индикатор, указывающий, что зарядное устройство подключено к надлежащему источнику питания (**Рис.9**).

Рис.9

2. Вставьте ребра аккумулятора в пазы на зарядном устройстве так, чтобы защелки с каждой стороны аккумулятора защелкнулись, и аккумулятор надежно зафиксировался в зарядном устройстве.

3. Когда аккумулятор будет зафиксирован в зарядном устройстве, на зарядном устройстве и аккумуляторе будут загораться разные комбинации светодиодных индикаторов, указывающих на статус зарядки:

- **Немигающий КРАСНЫЙ индикатор на зарядном устройстве** указывает, что зарядное устройство начало цикл зарядки (**Рис.10**).
- **Мигающие попеременно красный-жёлтый-зелёный индикаторы на аккумуляторе** указывает, что аккумулятор заряжается (**Рис.10,10a,10b**).
- **Три немигающих индикатора (красный-жёлтый-зелёный) на аккумуляторе и зелёный индикатор на зарядном устройстве** указывает, что аккумулятор полностью заряжен (**Рис.10c**).



Рис.10



Рис.10a



Рис.10b



Рис.10c

• При перегреве аккумулятора выше 45°C, из за предустановленной защиты от перегрева, аккумулятор не будет заряжаться в зарядном устройстве. Дайте аккумулятору остыть приблизительно в течение 30 минут перед зарядкой.

Немигающий ЗЕЛЁНЫЙ индикатор на зарядном устройстве показывает, что зарядное устройство перестало заряжать (**Рис.10d**).



Рис.10d

- Попеременно мигающие КРАСНЫЙ и ЗЕЛЕНЫЙ индикаторы на зарядном устройстве указывают, что зарядное устройство неисправно и подлежит замене. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.

ПРИМЕЧАНИЕ: в случае индикации неисправности аккумулятора, вытащите аккумулятор и установите его назад в зарядное устройство. Если индикация не изменится, попробуйте зарядить другой аккумулятор. Если другой аккумулятор заряжается нормально, утилизируйте неисправный аккумулятор. Если при зарядке другого аккумулятора снова появляется индикация неисправности, возможно, неисправно зарядное устройство.

4. Чтобы извлечь аккумулятор, нажмите на защелку аккумулятора и выдвиньте его из зарядного устройства.

5. После зарядки отключите зарядное устройство от источника питания.

Советы по продлению срока службы аккумулятора: Не храните аккумуляторы полностью разряженными. Перед тем как поместить аккумулятор на хранение необходимо его полностью зарядить.

7.9.2. Индикатор заряда аккумулятора (Рис.11).

Аккумулятор оснащен индикатором заряда. Чтобы посмотреть, на сколько еще хватит мощности аккумулятора, нажмите кнопку индикации питания.

Обозначения заряда аккумулятора показаны в таблице.



| Состояние индикатора аккумулятора | Уровень заряда батареи |
|-----------------------------------|------------------------|
| :ВКЛ. □:ВЫКЛ. □:Мигает | |
| | 50 % - 100 % |
| | 20 % - 50 % |
| | 0 % - 20 % |
| | Зарядите аккумулятор |

Рис.11

Важная информация об аккумуляторе: утилизация аккумулятора.

- Ваш аккумулятор является ионно-литиевой аккумуляторной батареей. Местные, государственные и федеральные нормы запрещают утилизацию таких батарей вместе с бытовыми отходами.
- Обратитесь в местные органы по контролю утилизации отходов для получения информации об утилизации/переработке.

7.9.3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АККУМУЛЯТОРУ И ЗАРЯДНОМУ УСТРОЙСТВУ.

Аккумулятор: (REDVERG - арт.730011 или арт.730021).

- Тип аккумулятора: Li-ion.
- Напряжение аккумулятора: 18 В
- Емкость аккумулятора: 2000 или 4000 мА·ч

Зарядное устройство: (REDVERG – арт.730001).

- Вход зарядного устройства: 220В/50 Гц; 50Вт.
- Выход зарядного устройства: 21 В пост. тока; Ток заряда- 2,3 А.
- Время зарядки: 1 час.

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ.

Возможные неисправности представлены в таблице 2:

| Неисправность. | Вероятная причина. | Способ устранения. |
|---|--|-------------------------------------|
| 1. Шуруповерт не включается. | Разряжена аккумуляторная батарея. | Установите заряженную батарею. |
| | Окисление контактов батареи. | Очистите наружные контакты батареи. |
| | Неисправен выключатель или электродвигатель. | Обратиться в сервисную мастерскую. |
| 2. Повышенный шум. | Износ, поломка деталей редуктора. | Обратиться в сервисную мастерскую. |
| 3. Батарея не набирает необходимый заряд. | Снижение ёмкости батареи. | Заменить батарею. |
| | Неисправность зарядного устройства. | Обратиться в сервисную мастерскую. |

ВНИМАНИЕ! Во всех случаях возникновения неисправностей в шуруповерте или зарядном устройстве следует обращаться в специализированные сервисные мастерские, список которых приведён в Гарантийных обязательствах.

9. УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

- Гарантийный срок эксплуатации шуруповёрта - 12 календарных месяцев со дня продажи.
- В случае выхода изделия из строя в течение гарантийного срока эксплуатации по вине изготовителя, владелец имеет право на бесплатный гарантийный ремонт, при соблюдении следующих условий:

- отсутствие механических повреждений;
- отсутствие признаков нарушения требований руководства по эксплуатации;
- наличие в руководстве по эксплуатации отметки о продаже и наличие подписи покупателя и соответствие серийного номера, номеру указанному в гарантийном талоне;
- отсутствие следов неквалифицированного ремонта.

Удовлетворение претензий потребителя с недостатками по вине изготовителя производится в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей».

Адреса гарантийных мастерских:

- г.Н.Новгород, Московское шоссе, 300 т. +7 (831) 274-89-66, 274-89-74, 274-89-68
- г.Казань, Сибирский тракт, 34/12 т. +7 (843) 526-74-84, 526-74-85

3. Безвозмездный ремонт или замена изделия в течение гарантийного срока эксплуатации производится при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и технического обслуживания, хранения и транспортировки.

4. При обнаружении Покупателем каких-либо неисправностей, в течение срока, указанного в п. 1 он должен проинформировать об этом Продавца и предоставить изделие Продавцу для проверки. Максимальный срок проверки - в соответствии с законом Р.Ф. «О защите прав потребителей». В случае обоснованности претензий Продавец обязуется за свой счёт осуществить ремонт изделия или его замену.

Транспортировка изделия для экспертизы, гарантийного ремонта или замены производится за счёт Покупателя.

5. В том случае, если неисправность изделия вызвана нарушением условий его эксплуатаций или Покупателем нарушены условия, предусмотренные п.3.Продавец с согласия покупателя вправе осуществить ремонт изделия за отдельную плату.

6. На продавца не могут быть возложены иные, не предусмотренные настоящим руководством, обязательства.

7. Гарантия не распространяется на:

- любые поломки связанные с погодными условиями (дождь, мороз, снег), при

- появлении неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, удар молнии и т.п.);
- нормальный износ: изделие, так же, как и все электрические устройства, нуждается в должном техническом обслуживании. Гарантией не покрывается ремонт, потребность в котором возникает вследствие нормального износа, сокращающего срок службы частей и оборудования;
 - на износ таких частей, как соединительные контакты, провода, аккумуляторы и т.п.;
 - естественный износ (полная выработка ресурса, сильное внутреннее или внешнее загрязнение);
 - на оборудование и его части, выход из строя которых стал следствием неправильной установки, несанкционированной модификации, неправильного применения, небрежности, неправильного обслуживания, ремонта или хранения, что неблагоприятно влияет на его характеристики и надёжность.
8. На неисправности, возникшие в результате перегрузки инструмента, повлекшей выход из строя электродвигателя или других узлов и деталей. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих: появление цветов побежалости, деформация или оплавления деталей и узлов изделия, потемнение или обугливание изоляции проводов электродвигателя под действием высокой температуры.



Продукция соответствует требованиям: **TP TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; TP TC 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»; TP TC 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»**

Импортер и уполномоченный представитель изготовителя: ООО "ПБЛ" 603005, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д.7, пом. П3.

REDVERG

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Уважаемый покупатель! Вы приобрели оборудование фирмы RedVerg!

Компания RedVerg гарантирует бесплатный ремонт оборудования в течение 12 месяцев со дня продажи через торгую сеть при наличии оригинала гарантинного талона установленного образца, а также при правильной эксплуатации изделия согласно привлекаемой инструкции.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ:

В течение гарантинного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт изделия по неисправностям, которые явились следствием производственных дефектов. Техническое освидетельствование изделия на предмет установления гарантинного случая производится в авторизованных производителем сервисных центрах.

Гарантинный ремонт производится только при наличии гарантинного талона. При отсутствии гарантинного талона, а также при не полностью заполненном талоне, гарантинный ремонт не производится, претензии по качеству не принимаются, при этом гарантинный талон считается недействительным и изменяется гарантинной мастерской. Инструмент предоставляемый в ремонт в комплекте с рабочими сменными приспособлениями и элементами их крепления, заменяемые детали переходят в собственность мастерской.

Гарантинные обязательства не распространяются на следующие случаи:

- неспособность пользователям предъявления инструменту по назначению;
- хранение и обслуживание используемого инструмента не по назначению;
- эксплуатация инструмента с признаками неисправности (повышенный шум, вибрация, неравномерное вращение), потеря мощности, снижение оборотов, сильное искрение, застах гаря);
- при наличии механических повреждений (трещин, сколов) корпуса или шнура;
- при наличии повреждений, вызванных действием агрессивных сред и высоких температур или иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность и др. - например, при коррозии металлических частей;
- при наличии повреждений, вызванных сильным внутренним или внешним загрязнением, попаданием в инструмент инородных тел, например, песка, камней, материала и веществ, ненадлежащим уходом;

Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений, в полной комплектации, проверен в моем присутствии, претензий по качеству товара не имею. С условиями гарантинного обслуживания ознакомлен и согласен: _____

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| № _____ | Дата приема в ремонт _____ |
| № _____ | Дата выдачи _____ |
| Подпись клиента _____ | Подпись клиента _____ |

Наименование изделия _____
 Страна-производитель _____
 Дата производства _____ Месяц _____ год
 Модель _____
 Серийный номер _____ Дата продажи _____
 Подпись продавца _____

Штамп торговой организации:..

Гарантинный талон является документом, дающим право на гарантинное обслуживание приобретенного оборудования

- при неисправностях, возникших вследствие перегрузки, повреждений выход из строя сопряженных или последовательных деталей, например, ротора и статора, а также вследствие несоответствия параметров электросети напряжению, указанному в таблице номиналов;

- при выходе из строя быстроизнашивающихся деталей и комплектующих (угольных щёток, приводных ремней и колес, разрывных узлов, сальников, смазки, свечей зажигания, защитных кожухов, направляющих роликов, стволов и т. п.), сменных приспособлений (пилок, ножей, дисков, триммерных головок, форсунок, сварочных наконечников, патронов, подошв, цанг, сверл, буров, шин, цепей, звездочек, болтов, гаек и фланцев крепления, аккумуляторов);

- при вскрытии, попытках самостоятельного ремонта и смазки оборудования, при внесении самостоятельных изменений в конструкцию изделия о чём свидетельствуют, например, заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей, отсутствующие или недовернутые винты и элементы крепления, цасти на корпусе, удлиненный шнур питания;

- при отсутствии поврежденный или изменений серийного номера на оборудовании или в гарантинном талоне, или при их несоответствии;

- при перевороте изделия или не соблюдении требований к составу и качеству топливной смеси, повлекшего выход из строя поршневой группы, к безусловным признакам которого относится залечение поршня подшипников шатуна и поршневого пальца;

- на внутренней поверхности цилиндра и поверхности поршня, разрушение или оплавление опорных подшипников шатуна и поршневого пальца;

- на профилактическое обслуживание (регулировка, чистка, промывка, смазка и прочий уход).

Срок гарантии продлевается на время нахождения изделия в гарантинном ремонте.

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| № _____ | Дата приема в ремонт _____ |
| № _____ | Дата выдачи _____ |
| Подпись клиента _____ | Подпись клиента _____ |

Адреса Сервисных центров по обслуживанию инструмента и оборудования RedVerg:

Абакан, ИП Пушин А.М. Ул. Вяткина, 3902 21-51-77
 Астрахань, ИП Албазина Г.М. ("Инструментал")ул. Рождественского, 1Ж,
 (8512) 35-14-46, 50-21-21
 Астрахань, ИП Остроухов К.В. ("ТЕРРИТОРИЯ ИНСТРУМЕНТА"), ул. Славянская, 24,
 (8512) 23-84-15, 8-909-317-14-56
 Астрахань, ООО "ТЕХНИК" ул. За Зеленинскую, 56А, корп. 1, (8512) 45-00-66
 Балаково, ИП Крёминева И.Н., ул. Пролетарская, 89, (8453) 46-42-41
 Барнаул, ООО "АЛЬБЕРТ-СЕРВИС" ул. Северная 54, (3852) 75-49-50, 36-20-02
 Белгород, ИП Шемягов Е.Г., ул. Серадимова, 59, (4722) 24-85-07
 Белгород, ООО "БЕЛПИС", ул. Корочанская, 39В, (4722) 30-07-33, 8-980-384-53-23
 Брянск ООО "Электротехцентр", пр-т Металлистов, 4А, (4832) 57-18-76
 Брянск, ИП Раскин А.Е. (СК "STANKO"), ул. Пересяцова, 20, (4832) 58-02-42, 8-920-600-22-16
 Владивосток, ИП Мусорин В. В., (СЦ "Снежный Барс"), ул. Калининская, 4А, стр. 4,
 8-914-714-61-42
 Владимир, ИП Позовлен И. К., ул. Горького, 50А 8(4922)47-02-37
 Волгоград, ООО "СК Славяне", ул. Рионская, 8А, (8442) 36-40-50, 36-40-44
 Воронеж, ИП Руис А.А., ул. Беговая, 205, офис 206, (473) 333-03-32, 251-24-25
 Выksa, ИП Матюков В.В., ул. Лермонтова, 44, (3177) 3-70-99
 Глазов, ИП Веденикова А. В. ("Техногаз"), ул. Пржевальникова, 12, (34141) 3-68-30
 Дмитровград, ИП Шубин В.Н., ул. Погоня, 28, (84235) 72-69-8
 Екатеринбург, ООО "Вариант-О", ул. Куйбышева, 142, (84235) 5-80-75, 5-80-85
 Екатеринбург, ООО "ИНГС-Сервис", ул. Шефская, 3Г, (343) 219-28-47, 201-64-10
 Ефремьев, ООО "Ингрия", ул. Макс-О", ул. Новоспасская, 4, (953) 952-89-63
 Иваново, ООО "Зубило Центр" ул. Станко, 1, (4932) 45-21-08, 45-21-09
 Ижевск, ИП Восторг А.А. (СЦ "ССР"), ул. Зимняя, 2A, (3412) 67-05-37, 8-909-061-94-54
 Ижевск, СЦ ТМК, ул. Удмуртская, 206, (3412) 24-54-41
 Йошкар-Ола, ИП Бешарова С.В. (СЦ "Милпас"), ул. Советская, 173, (8362) 41-77-43, 45-73-68
 Йошкар-Ола, ИП Топов А.Н., б-р Данилова, 6, 8-927-883-41-23
 Иркутск, ООО ВСРТА "Чемеровские заводы", ул. 1-я Московская, 1, склад 5, (3952) 48-15-15, 48-16-16
 Калининград, ООО "Зубило Центр" ул. Рабочего штаба, 87, (3952) 77-91-02
 Калининград, ООО "Чемеров Сервис" ("Салон моторной техники "Юпитер"), пр. Московский,
 253, (4012) 59-06-10, 8-921-104-56-78
 Кашино, ИП Багров Н. А., ул. Советская, 26, 8(4913)13-39-82
 Каслийск, ИП Мусаев Д. М., ул. Гамзата Цадасы, 61, 8-903-423-73-94; 8 988-422-77-22
 Кемерово, АСЦ Инструмент-сервис, ул. Радищева, 1Б, 8-951-60-13-45
 Кемерово, ООО "Лидерул", Базовая, 6.., (3842) 76-10-92, 38-19-38
 Киров, ООО Неолит ул. Пугачева, д. 1, (8332) 5560-560
 Киров, АО "Солнечная" 9/5(861) 212-62-15, 8-988-361-51-99
 Кострома, ИП Цветков А.К. (СК "Садовый Мастер"), ул. Никитская, 70А, 8-953-667-61-99,
 8-915-90-18-92
 Краснодар, ИП Дуванский А.А. (СЦ "SC") ул. Пригородная 11/0, (861) 944-08-50
 Краснодар, ИП Кугельева С., ул. Героев Революции, 40 офис 28, 8-900-262-37-00
 Краснодар, ИП Попов М.В. (ООО "АРГЕНАПТРЕЙИНГ"), ул. Отлестение №2
 АФ "Солнечная" 9/5(861) 212-62-15, 8-988-361-51-99
 Краснодар, ИП Борисов А.Л. (СЦ "БАП"), ул. Рейдовая, 46, (391) 232-56-30 мастер, 281-04-29
 Краснодар, ИП Высоцкий В.А. (СЦ "ЭлектроРядианс"), ул. Ставропольская, 7,
 (391) 294-52-82, 293-54-33, 8-953-593-40-33
 Курган, ИП Якимова Е.А. ("НТАСИ СЕРВИС ПЛЮС"), ул. К. Маркса, 106, (3522) 64-01-79
 Курск, ООО "ДЕКОМ", ул. Ленина, 12, (4712) 51-20-10, 52-02-01, 51-104-94
 Липецк, СЦ ТМК, ул. Комсомольская, 2, (4742) 34-03-50
 Международный, ИП Майер В. В., ул. Первомайская, 20, 8(3467)732-2-34
 Моск. обл., Раменское, ООО "РемТехСервис", ул. Северное шоссе, 15, (495) 507-43-75
 Ярославль, ИП Синицын А.А., ул. 1-я Тарнaya, 18, (4852) 49-32-56, 49-32-57, 49-32-58

РЕДВЕРГ.РФ